

4

Глава

РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Приведенные ниже краткие данные по назначению режимов резания разработаны с использованием официальных изданий по режимам резания инструментами из быстрорежущей стали и из твердого сплава. Они рассчитаны на применение инструментов с оптимальными значениями геометрических параметров режущей части, с режущими элементами из твердого сплава, заточенными алмазными кругами, а из быстрорежущей стали — кругами из эльбора.

При назначении элементов режимов резания учитывают характер обработки, тип и размеры инструмента, материал его режущей части, материал и состояние заготовки, тип и состояние оборудования.

Элементы режима резания обычно устанавливают в порядке, указанном ниже.

Глубина резания t : при черновой (предварительной) обработке назначают по возможности максимальную t , равную всему припуску на обработку или большей части его; при чистовой (окончательной) обработке — в зависимости от требований точности размеров и шероховатости обработанной поверхности.

Подача s : при черновой обработке выбирают максимально возможную подачу, исходя из жесткости и прочности системы СПИД, мощности привода станка, прочности твердосплавной пластинки и других ограничивающих факторов; при чистовой обработке — в зависимости от требуемой степени точности и шероховатости обработанной поверхности.

Скорость резания v рассчитывают по эмпирическим формулам, установленным для каждого вида обработки, которые имеют общий вид

$$v_{тб} = \frac{C_v}{T^{m_t} s^y} \quad (1)$$

Значения коэффициента C_v и показателей степени, содержащихся в этих формулах, так же как и периода стойкости T инструмента, применяемого для данного вида обработки,

приведены в таблицах для каждого вида обработки. Вычисленная с использованием табличных данных скорость резания $v_{тб}$ учитывает конкретные значения глубины резания t , подачи s и стойкости T и действительна при определенных табличных значениях ряда других факторов. Поэтому для получения действительного значения скорости резания v с учетом конкретных значений упомянутых факторов вводится поправочный коэффициент K_v . Тогда действительная скорость резания $v = v_{тб} K_v$, где K_v — произведение ряда коэффициентов. Важнейшими из них, общими для различных видов обработки, являются:

K_{mv} — коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала (табл. 1–4);

K_{pv} — коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки (табл. 5);

K_{iv} — коэффициент, учитывающий качество материала инструмента (табл. 6),

1. Поправочный коэффициент K_{mv} , учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания

Обрабатываемый материал	Расчетная формула
Сталь	$K_{mv} = K_r \left(\frac{750}{\sigma_B} \right)^{n_v}$
Серый чугун	$K_{mv} = \left(\frac{190}{HB} \right)^{n_v}$
Ковкий чугун	$K_{mv} = \left(\frac{150}{HB} \right)^{n_v}$

Примечания: 1. σ_B и HB — фактические параметры, характеризующие обрабатываемый материал, для которого рассчитывается скорость резания.

2. Коэффициент K_r , характеризующий группу стали по обрабатываемости, и показатель степени n_v см. в табл. 2.

2. Значения коэффициента K_r и показатели степени n_v в формуле для расчета коэффициента обрабатываемости стали K_{MV} , приведенные в табл. 1

Обрабатываемый материал	Коэффициент K_r для материала инструмента		Показатели степени n_v , при обработке					
			резцами		сверлами, зенкерами, развертками		фрезами	
	из быстрорежущей стали	из твердого сплава	из быстрорежущей стали	из твердого сплава	из быстрорежущей стали	из твердого сплава	из быстрорежущей стали	из твердого сплава
Сталь:								
углеродистая ($C \leq 0,6\%$),								
σ_B , МПа:								
< 450	1,0	1,0	—1,0		—0,9		—0,9	
450—550	1,0	1,0	1,75		—0,9		—0,9	
> 550	1,0	1,0	1,75		0,9		0,9	
повышенной и высокой обрабатываемости резанием хромистая	1,2	1,1	1,75		1,05		—	
углеродистая ($C > 0,6\%$), хромоникелевая, хромомолибденованадиевая	0,85	0,95	1,75				1,45	
хромомарганцовистая, хромокремнистая, хромокремнемарганцовистая, хромоникельмолибденовая, хромомолибденоалюминиевая	0,8	0,9	1,5				1,35	
хромованадиевая марганцовистая	0,7	0,8	1,25	1,0		1,0		1,0
хромоникельвольфрамовая, хромомолибденовая	0,85	0,8	1,25		0,9			
хромомолибденоалюминиевая	0,75	0,9	1,5				1,0	
хромованадиевая	0,75	0,85	1,25					
марганцовистая	0,8	0,85	1,25					
хромоникельвольфрамовая, хромомолибденовая	0,75	0,8	1,25					
хромомолибденоалюминиевая	0,75	0,85	1,25					
хромоникельванадиевая	0,6	0,7	1,25					
быстрорежущие								
Чугун:								
серый	—	—	1,7	1,25	1,3	1,3	0,95	1,25
ковкий	—	—	1,7	1,25	1,3	1,3	0,85	1,25

3. Поправочный коэффициент K_{MV} , учитывающий влияние физико-механических свойств жаропрочных и коррозионно-стойких сталей и сплавов на скорость резания

Марка стали или сплава	σ_B , МПа	Усредненное значение коэффициента K_{MV}	Марка стали или сплава	σ_B , МПа	Усредненное значение коэффициента K_{MV}
12X18H9T	550	1,0	XH60BT	750	0,48
13X11H2B2MФ	1100—1460	0,8—0,3	XH77TЮ	850—1000	0,40
14X17H2	800—1300	1,0—0,75	XH77TЮP		0,26
13X14H3B2ФP	700—1200	0,5—0,4	XH35BT	950	0,50
37X12H8Г8MФБ	—	0,95—0,72	XH70BMTЮ	1000—1250	0,25
45X14H14B2M	700	1,06	XH55BMTKЮ	1000—1250	0,25
10X11H20T3P	720—800	0,85	XH65BMTЮ	900—1000	0,20
12X21H5T	820—10000	0,65	XH35BTЮ	900—950	0,22
20X23H18	600—620	0,80	BT3-1; BT3	950—1200	0,40
31X19H9MBBT		0,40	BT5; BT4	750—950	0,70
15X18H12C4TЮ	730	0,50	BT6; BT8	900—1200	0,35
XH78T	780	0,75	BT14	900—1400	0,53—0,43
XH75MBTЮ	—	0,53	12X13	600—1100	1,5—1,2
			30X13; 40X13	850—1100	1,3—0,9

4. Поправочный коэффициент K_{MD} , учитывающий влияние физико-механических свойств медных и алюминиевых сплавов на скорость резания

Медные сплавы	K_{MD}	Алюминиевые сплавы	K_{MD}
Гетерогенные: $HB > 140$ $HB \ 100 - 140$	0,7 1,0 1,7	Силумин и литейные сплавы (закаленные), $\sigma_B = 200 \div 300$ МПа, $HB > 60$ Дюралюминий (закаленный), $\sigma_B = 400 \div 500$ МПа, $HB > 100$	0,8
Свинцовистые при основной гетерогенной структуре Гомогенные Сплавы с содержанием свинца $< 10\%$ при основной гомогенной структуре	2,0 4,0	Силумин и литейные сплавы, $\sigma_B = 100 \div 200$ МПа, $HB \leq 65$. Дюралюминий, $\sigma_B = 300 \div 400$ МПа, $HB \leq 100$	1,0
Медь Сплавы с содержанием свинца $> 15\%$	8 12,0	Дюралюминий, $\sigma_B = 200 \div 300$ МПа	1,2

5. Поправочный коэффициент K_{PV} , учитывающий влияние состояния поверхности заготовки на скорость резания

Состояние поверхности заготовки					
без корки	с коркой				
	Прокат	Поковка	Стальные и чугунные отливки при корке		Медные и алюминиевые сплавы
			нормальной	сильно загрязненной	
1,0	0,9	0,8	0,8 - 0,85	0,5 - 0,6	0,9

6. Поправочный коэффициент K_{IV} , учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания

Обрабатываемый материал	Значения коэффициента K_{IV} в зависимости от марки инструментального материала						
	T5K12B	T5K10	T14K8	T15K6	T15K6	T30K4	BK8
Сталь конструкционная	0,35	0,65	0,8	1,00	1,15	1,4	0,4
Коррозионно-стойкие и жаропрочные стали	BK8 1,0	T5K10 1,4	T15K6 1,9	P18 0,3	—		
Сталь закаленная	<i>HRC 35 - 50</i>				<i>HRC 51 - 62</i>		
	T15K6 1,0	T30K4 1,25	BK6 0,85	BK8 0,83	BK4 1,0	BK6 0,92	BK8 0,74
Серый и ковкий чугун	BK8	BK6	BK4	BK3	BK3 1,25	—	
	0,83	1,0	1,1	1,15			
Сталь, чугун, медные и алюминиевые сплавы	P6M5	BK4	BK6	9XC	XBG	Y12A	—
	1,0	2,5	2,7	0,6	0,6	0,5	

Стойкость T — период работы инструмента до затупления, приводимый для различных видов обработки, соответствует условиям одноинструментной обработки. При многоинструментной обработке период стойкости T следует увеличивать. Он зависит прежде всего от числа одновременно работающих инструментов, отношения времени резания к времени ра-

бочего хода, материала инструмента, вида оборудования. При многостаночном обслуживании период стойкости T также необходимо увеличивать с возрастанием числа обслуживаемых станков.

В обычных случаях расчет точного значения периода стойкости громоздкий. Поэтому ориентировочно можно считать, что период

7. Коэффициент изменения стойкости K_{Ti} в зависимости от числа одновременно работающих инструментов при средней по равномерности их загрузке

Число работающих инструментов	1	3	5	8	10	15
K_{Ti}	1	1,7	2	2,5	3	4

Примечания: 1. При равномерной загрузке инструментов коэффициент K_{Ti} увеличивать в 2 раза.
2. При загрузке инструментов с большой неравномерностью коэффициент K_{Ti} уменьшать на 25–30 %.

8. Коэффициент изменения периода стойкости K_{Tc} в зависимости от числа одновременно обслуживаемых станков

Число обслуживаемых станков	1	2	3	4	5	6	7 и более
K_{Tc}	1,0	1,4	1,9	2,2	2,6	2,8	3,1

9. Поправочный коэффициент K_{Mp} для стали и чугуна, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала на силовые зависимости

Обрабатываемый материал	Расчетная формула	Показатель степени n при определении		
		составляющей P_z силы резания при обработке резцами	крутящего момента M и осевой силы P_0 при сверлении, рассверливании и зенкеро-вании	окружной силы резания P_z при фрезеровании
Конструкционная углеродистая и легированная сталь σ_B , МПа: ≤ 600 > 600	$K_{Mp} = \left(\frac{\sigma_B}{750} \right)^n$	0,75/0,35	0,75/0,75	0,3/0,3
		0,75/0,75	0,75/0,75	0,3/0,3
Серый чугун	$K_{Mp} = \left(\frac{HB}{190} \right)^n$	0,4/0,55	0,6/0,6	1,0/0,55
Ковкий чугун	$K_{Mp} = \left(\frac{HB}{150} \right)^n$	0,4/0,55	0,6/0,6	1,0/0,55

Примечание. В числителе приведены значения показателя степени n для твердого сплава, в знаменателе — для быстрорежущей стали.

10. Поправочный коэффициент K_{MP} , учитывающий влияние качества медных и алюминиевых сплавов на силовые зависимости

Медные сплавы	K_{MP}	Алюминиевые сплавы	K_{MP}
Гетерогенные: <i>HB</i> 120	1,0	Алюминий и силумин Дюралюминий, σ_B , МПа:	1,0
<i>HB</i> > 120	0,75	250	1,5
Свинцовистые при основной гетерогенной структуре и свинцовистые с содержанием свинца 10% при основной гомогенной структуре	0,65–0,70	350	2,0
Гомогенные	1,8–2,2	> 350	2,75
Медь	1,7–2,1		
С содержанием свинца > 15%	0,25–0,45		

стойкости при многоинструментной обработке

$$T_{ми} = TK_{Ti} \quad (2)$$

а при многостаночном обслуживании

$$T_{мс} = TK_{Tc} \quad (3)$$

где T – стойкость лимитирующего инструмента; K_{Ti} – коэффициент изменения периода стойкости при многоинструментной обработке (табл. 7); K_{Tc} – коэффициент изменения периода стойкости при многостаночном обслуживании (табл. 8).

Сила резания. Под силой резания обычно подразумевают ее главную составляющую P_z , определяющую расходуемую на резание мощность N_e и крутящий момент на шпинделе станка. Силовые зависимости рассчитывают по эмпирическим формулам, значения коэффициентов и показателей степени в которых для различных видов обработки приведены в соответствующих таблицах.

Рассчитанные с использованием табличных данных силовые зависимости учитывают конкретные технологические параметры (глубину резания, подачу, ширину фрезерования и др.) и действительны при определенных значениях ряда других факторов. Их значения, соответствующие фактическим условиям резания, получают умножением на коэффициент K_p – общий поправочный коэффициент, учитывающий измененные по сравнению с табличными условия резания, представляющий собой произведение из ряда коэффициентов. Важнейшим из них является коэффициент K_{MP} , учитывающий качество обрабатываемого материала, значения которого для стали и чугуна приведены в табл. 9, а для медных и алюминиевых сплавов – в табл. 10.

ТОЧЕНИЕ

Глубина резания t : при черновом точении и отсутствии ограничений по мощности оборудования, жесткости системы СПИД принимается равной припуску на обработку; при чистовом точении припуск срезается за два прохода и более. На каждом последующем проходе следует назначать меньшую глубину резания, чем на предшествующем. При параметре шероховатости обработанной поверхности $Ra = 3,2$ мкм включительно $t = 0,5 \div 2,0$ мм; $Ra \geq 0,8$ мкм, $t = 0,1 \div 0,4$ мм.

Подача s : при черновом точении принимается максимально допустимой по мощности оборудования, жесткости системы СПИД, прочности режущей пластины и прочности державки. Рекомендуемые подачи при черновом наружном точении приведены в табл. 11, а при черновом растачивании – в табл. 12.

Максимальные величины подач при точении стали 45, допустимые прочностью пластины из твердого сплава, приведены в табл. 13.

Подачи при чистовом точении выбирают в зависимости от требуемых параметров шероховатости обработанной поверхности и радиуса при вершине резца (табл. 14).

При прорезании пазов и отрезании величина поперечной подачи зависит от свойств обрабатываемого материала, размеров паза и диаметра обработки (табл. 15).

Рекомендуемые подачи при фасонном точении приведены в табл. 16.

Скорость резания v , м/мин: при наружном продольном и поперечном точении и растачивании рассчитывают по эмпирической формуле

$$v = \frac{C_v}{T^m t^{x_s y}} K_v$$

11. Подачи при черновом наружном точении резцами с пластинами из твердого сплава и быстрорежущей стали

Диаметр детали, мм	Размер державки резца, мм	Обрабатываемый материал												
		Сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная					Чугун и медные сплавы							
		Подача s , мм/об, при глубине резания t , мм												
До 3	Св. 3 до 5	Св. 5 до 8	Св. 8 до 12	Св. 12	До 3	Св. 3 до 5	Св. 5 до 8	Св. 8 до 12	Св. 12	Св. 12				
До 20	От 16 × 25 до 25 × 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Св. 20 до 40	От 16 × 25 до 25 × 25	0,3—0,4	0,3—0,4	—	—	—	—	—	—	0,4—0,5	—	—	—	—
» 40 » 60	От 16 × 25 до 25 × 40	0,5—0,9	0,4—0,8	0,3—0,7	—	—	—	—	—	0,6—0,9	0,4—0,7	—	—	—
» 60 » 100	От 16 × 25 до 25 × 40	0,6—1,2	0,5—1,1	0,5—0,9	0,4—0,8	—	—	—	—	0,8—1,4	0,6—1,0	0,5—0,9	—	—
» 100 » 400	От 16 × 25 до 25 × 40	0,8—1,3	0,7—1,2	0,6—1,0	0,5—0,9	—	—	—	—	1,0—1,5	0,8—1,1	0,6—0,9	—	—
» 400 » 500	От 20 × 30 до 40 × 60	1,1—1,4	1,0—1,3	0,7—1,2	0,6—1,2	0,4—1,1	—	—	—	1,3—1,6	1,0—1,2	0,7—0,9	—	—
» 500 » 600	От 20 × 30 до 40 × 60	1,2—1,5	1,0—1,4	0,8—1,3	0,6—1,3	0,1—1,2	—	—	—	1,5—1,8	1,0—1,4	0,9—1,2	—	—
» 600 » 1000	От 25 × 40 до 40 × 60	1,2—1,8	1,1—1,5	0,9—1,4	0,8—1,4	0,7—1,3	—	—	—	1,5—2,0	1,0—1,4	1,0—1,3	—	—
» 1000 » 2500	От 30 × 45 до 40 × 60	1,3—2,0	1,3—1,8	1,2—1,6	1,1—1,5	1,0—1,5	—	—	—	1,6—2,4	1,4—1,8	1,3—1,7	—	—

Примечания: 1. Нижние значения подачи соответствуют меньшим размерам державки резца и более прочным обрабатываемым материалам, верхние значения подачи — большим размерам державки резца и менее прочным обрабатываемым материалам.

2. При обработке жаропрочных сталей и сплавов подачи свыше 1 мм/об не применять.

3. При обработке прерывистых поверхностей и при работах с ударами табличные значения подачи следует уменьшать на коэффициент 0,75—0,85.

4. При обработке закаленных сталей табличные значения подачи уменьшать, умножая на коэффициент 0,8 для стали с HRC 44—56 и на 0,5 для стали с HRC 57—62.

12. Подачи при черновом растачивании на токарных, токарно-револьверных и карусельных станках резцами с пластинами из твердого сплава и быстрорежущей стали

Резец или оправка		Обрабатываемый материал											
Диаметр круглого сечения резца или размеры прямоугольного сечения оправки, мм	Вылет резца или оправок, мм	Сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная					Чугун и медные сплавы						
		2	3	5	8	12	20	2	3	5	8	12	20
Поддача s , мм/об, при глубине резания t , мм													
<i>Токарные и токарно-револьверные станки</i>													
10	50	0,08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	60	0,10	0,08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	80	0,1—0,2	0,15	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	100	0,5—0,3	0,15—0,25	0,12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	125	0,25—0,5	0,15—0,4	0,12—0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	150	0,4—0,7	0,2—0,5	0,12—0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	200	—	0,25—0,6	0,15—0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 × 40	150	—	0,6—1,0	0,5—0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	300	—	0,4—0,7	0,3—0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60 × 60	150	—	0,9—1,2	0,8—1,0	0,6—0,8	—	—	—	—	—	—	—	—
	300	—	0,7—1,0	0,5—0,8	0,4—0,7	—	—	—	—	—	—	—	—
75 × 75	300	—	0,9—1,3	0,8—1,1	0,7—0,9	—	—	—	—	—	—	—	—
	500	—	0,7—1,0	0,6—0,9	0,5—0,7	—	—	—	—	—	—	—	—
	800	—	—	0,4—0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Карусельные станки</i>													
—	200	—	1,3—1,7	1,2—1,5	1,1—1,3	0,9—1,2	0,8—1,0	—	—	—	—	—	—
	300	—	1,2—1,4	1,0—1,3	0,9—1,1	0,8—1,0	0,6—0,8	—	—	—	—	—	—
	500	—	1,0—1,2	0,9—1,1	0,7—0,9	0,6—0,7	0,5—0,6	—	—	—	—	—	—
	700	—	0,8—1,0	0,7—0,8	0,5—0,6	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечания: 1. Верхние пределы подачи рекомендуются для меньшей глубины резания при обработке менее прочных материалов, нижние — для большей глубины и более прочных материалов.

2. См. примечание 2—4 к табл. 11.

13. Поддачи, мм/об, допустимые прочностью пластины из твердого сплава, при точении конструкционной стали резцами с главным углом в плане $\varphi = 45^\circ$

Толщина пластины, мм	Глубина резания t , мм, до			
	4	7	13	22
4	1,3	1,1	0,9	0,8
6	2,6	2,2	1,8	1,5
8	4,2	3,6	3,6	2,5
10	6,1	5,1	4,2	3,6

Примечания: 1. В зависимости от механических свойств стали на табличные значения поддачи вводить поправочный коэффициент 1,2 при $\sigma_B = 480 \div 640$ МПа; 1,0 при $\sigma_B = 650 \div 870$ МПа и 0,85 при $\sigma_B = 870 \div 1170$ МПа.

2. При обработке чугуна табличное значение поддачи умножать на коэффициент 1,6.

3. Табличное значение поддачи умножать на поправочный коэффициент 1,4 при $\varphi = 30^\circ$; 1,0 при $\varphi = 45^\circ$; 0,6 при $\varphi = 60^\circ$ и 0,4 при $\varphi = 90^\circ$.

4. При обработке с ударами подачу уменьшать на 20%.

14. Поддачи, мм/об, при чистовом точении

Параметр шероховатости поверхности, мкм		Радиус при вершине резца r , мм					
Ra	Rz	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4
0,63	—	0,07	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17
1,25		0,10	0,13	0,165	0,19	0,21	0,23
2,50		0,144	0,20	0,246	0,29	0,32	0,35
—	20	0,25	0,33	0,42	0,49	0,55	0,60
	40	0,35	0,51	0,63	0,72	0,80	0,87
	80	0,47	0,66	0,81	0,94	1,04	1,14

Примечание. Поддачи даны для обработки сталей с $\sigma_B = 700 \div 900$ МПа и чугунов; для сталей с $\sigma_B = 500 \div 700$ МПа значения подач умножать на коэффициент $K_s = 0,45$; для сталей с $\sigma_B = 900 \div 1100$ МПа значения подач умножать на коэффициент $K_s = 1,25$.

а при отрезании, прорезании и фасонном точении — по формуле $v = \frac{C_v}{T^{m_s y}} K_v$. Среднее значение стойкости T при одноинструментной обработке — 30–60 мин. Значения коэффициента C_v , показателей степени x , y и m приведены в табл. 17.

15. Поддачи, мм/об, при прорезании пазов и отрезании

Диаметр обработки, мм	Ширина резца, мм	Обрабатываемый материал	
		Сталь конструкционная углеродистая и легированная, стальное литье	Чугун, медные и алюминиевые сплавы

Токарно-револьверные станки

До 20	3	0,06–0,08	0,11–0,14
Св. 20 до 40	3–4	0,1–0,12	0,16–0,19
» 40 » 60	4–5	0,13–0,16	0,20–0,24
» 60 » 100	5–8	0,16–0,23	0,24–0,32
» 100 » 150	6–10	0,18–0,26	0,3–0,4
» 150	10–15	0,28–0,36	0,4–0,55

Карусельные станки

До 2500	10–15	0,35–0,45	0,55–0,60
Св. 2500	16–20	0,45–0,60	0,60–0,70

Примечания: 1. При отрезании сплошного материала диаметром более 60 мм при приближении резца к оси детали до 0,5 радиуса табличные значения поддачи следует уменьшить на 40–50%.

2. Для закаленной конструкционной стали табличные значения поддачи уменьшать на 30% при $HRC < 50$ и на 50% при $HRC > 50$.

3. При работе резцами, установленными в револьверной головке, табличные значения умножать на коэффициент 0,8.

Коэффициент K_v является произведением коэффициентов, учитывающих влияние материала заготовки K_{mv} (см. табл. 1–4), состояния поверхности K_{pv} (табл. 5), материала инструмента K_{iv} (см. табл. 6). При многоинструментной обработке и многостаночном обслуживании период стойкости увеличивают, вводя соответственно коэффициенты K_{Ti} (см. табл. 7) и K_{Tc} (см. табл. 8), углов в плане резцов K_φ и радиуса при вершине резца K_r (табл. 18).

Отделочная токарная обработка имеет ряд особенностей, отличающих ее от чернового и межоперационного точения, поэтому рекомендуемые режимы резания при тонком (алмазном) точении на быстроходных токарных станках повышенной точности и расточных станках приведены отдельно в табл. 19.

Режимы резания при точении закаленной стали резцами из твердого сплава приведены в табл. 20.

16. Поддачи, мм/об, при фасонном точении

Ширина резца, мм	Диаметр обработки, мм			
	20	25	40	60 и более
8	0,03–0,09	0,04–0,09	0,04–0,09	0,04–0,09
10	0,03–0,07	0,04–0,085	0,04–0,085	0,04–0,085
15	0,02–0,05	0,035–0,075	0,04–0,08	0,04–0,08
20	—	0,03–0,06	0,04–0,08	0,04–0,08
30	—	—	0,035–0,07	0,035–0,07
40	—	—	0,03–0,06	0,03–0,06
50 и более	—	—	—	0,025–0,055

Примечание. Меньшие поддачи брать для более сложных и глубоких профилей и твердых металлов, большие — для простых профилей и мягких металлов.

17. Значения коэффициента C_v и показателей степени в формулах скорости резания при обработке резцами

Вид обработки	Материал режущей части резца	Характеристика поддачи	Коэффициент и показатели степени			
			C_v	x	y	m

Обработка конструкционной углеродистой стали, $\sigma_B = 750$ МПа

Наружное продольное точение проходными резцами	T15K6*	s до 0,3	420	0,15	0,20	0,20
		s св. 0,3 до 0,7	350		0,35	
		$s > 0,7$	340		0,45	
То же, резцами с дополнительным лезвием	T15K6*	$s \leq t$ $s > t$	292	0,30 0,15	0,15 0,30	0,18
Отрезание	T5K10* P18**	—	47	—	0,80	0,20
			23,7		0,66	0,25
Фасонное точение	P18**	—	22,7	—	0,50	0,30
Нарезание крепежной резьбы	T15K6*		244	0,23	0,30	0,20
	P6M5	Черновые ходы: $P \leq 2$ мм $P > 2$ мм	14,8	0,70	0,30	0,11
			30	0,60	0,25	0,08
		Чистовые ходы	41,8	0,45	0,30	0,13
Вихревое нарезание резьбы	T15K6*	—	2330	0,50	0,50	0,50

Продолжение табл. 17

Вид обработки	Материал режущей части резца	Характеристика подачи	Коэффициент и показатели степени			
			C_T	x	y	m
<i>Обработка серого чугуна, HB 190</i>						
Наружное продольное точение проходными резцами	BK6 *	$s \leq 0,40$	292	0,15	0,20	0,20
		$s > 0,40$	243		0,40	
Наружное продольное точение резцами с дополнительным лезвием	BK6 **	$s \geq t$	324	0,40	0,20	0,28
		$s < t$	324	0,20	0,40	0,28
Отрезание	BK6 *	—	68,5	—	0,40	0,20
Нарезание крепежной резьбы			83	0,45	—	0,33

Обработка ковкого чугуна, HB 150

Наружное продольное точение проходными резцами	BK8 *	$s \leq 0,40$	317	0,15	0,20	0,20
		$s > 0,40$	215	0,15	0,45	0,20
Отрезание	BK6 *	—	86	—	0,4	0,20

Обработка медных гетерогенных сплавов средней твердости, HB 100–140

Наружное продольное точение проходными резцами	P18 *	$s \leq 0,20$	270	0,12	0,25	0,23
		$s > 0,20$	182		0,30	

Обработка силумина и литейных алюминиевых сплавов, $\sigma_B = 100 \div 200$ МПа, HB ≤ 65 ; дюралюминия, $\sigma_B = 300 \div 400$ МПа, HB ≤ 100

Наружное продольное точение проходными резцами	P18 *	$s \leq 0,20$	485	0,12	0,25	0,28
		$s > 0,20$	328		0,50	

* Без охлаждения.

** С охлаждением.

Примечания: 1. При внутренней обработке (расточивании, прорезании канавок в отверстиях, внутреннем фасонном точении) принимать скорость резания, равную скорости резания для наружной обработки с введением поправочного коэффициента 0,9.

2. При обработке без охлаждения конструкционных и жаропрочных сталей и стальных отливок резцами из быстрорежущей стали вводить поправочный коэффициент на скорость резания 0,8.

3. При отрезании и прорезании с охлаждением резцами из твердого сплава T15K6 конструкционных сталей и стальных отливок вводить на скорость резания поправочный коэффициент 1,4.

4. При фасонном точении глубокого и сложного профиля на скорость резания вводить поправочный коэффициент 0,85.

5. При обработке резцами из быстрорежущей стали термообработанных сталей скорость резания для соответствующей стали уменьшать, вводя поправочный коэффициент 0,95 — при нормализации, 0,9 — при отжиге, 0,8 — при улучшении.

6. Подача s в мм/об.

18. Поправочные коэффициенты, учитывающие влияние параметров реза на скорость резания

Главный угол в плане φ°	Коэффициент $K_{\varphi\alpha}$	Вспомогательный угол в плане φ_1°	Коэффициент $K_{\varphi\beta}$	Радиус при вершине реза r^* , мм	Коэффициент K_{rv}
20	1,4	10	1,0	1	0,94
30	1,2	15	0,97	2	1,0
45	1,0	20	0,94	3	1,03
60	0,9	30	0,91	—	—
75	0,8	45	0,87	5	1,13
90	0,7	—	—	—	—

* Учитывают только для резов из быстрорежущей стали.

19. Режимы резания при тонком точении и растачивании

Обрабатываемый материал	Материал рабочей части режущего инструмента	Параметр шероховатости поверхности Ra , мкм	Подача, мм/об	Скорость резания, мм/мин
Сталь: $\sigma_B < 650$ МПа $\sigma_B = 650 \div 800$ МПа $\sigma_B > 800$ МПа	Т30К4	1,25–0,63	0,06–0,12	250–300
				150–200
Чугун: HB 149–163 HB 156–229 HB 170–241	ВК3	2,5–1,25	0,04–0,1	150–200
				120–150
Алюминиевые сплавы и баббит	ВК3	1,25–0,32	0,04–0,08	300–600
Бронза и латунь				180–500

Примечания: 1. Глубина резания 0,1–0,15 мм.

2. Предварительный проход с глубиной резания 0,4 мм улучшает геометрическую форму обработанной поверхности.

3. Меньшие значения параметра шероховатости поверхности соответствуют меньшим подачам.

Режимы резания при точении и растачивании чугунов, закаленных сталей и твердых сплавов резами, оснащенными поликристаллами композитов 01 (эльбор-Р), 05, 10 (гексанит-Р) и 10Д (двухслойные пластины с рабочим слоем из гексанита-Р) приведены в табл. 21.

Сила резания. Силу резания N , принято раскладывать на составляющие силы, направленные по осям координат станка (тангенциальную P_z , радиальную P_y и осевую P_x). При наружном продольном и поперечном точении, растачивании, отрезании, прорезании пазов и фасонном точении эти составляющие рассчитывают по формуле

$$P_{z, y, x} = 10C_p t^x s^y v^n K_p$$

При отрезании, прорезании и фасонном точении t — длина лезвия реза.

Постоянная C_p и показатели степени x , y , n для конкретных (расчетных) условий обработки для каждой из составляющих силы резания приведены в табл. 22.

Поправочный коэффициент K_p представляет собой произведение ряда коэффициентов ($K_p = K_{mp} K_{\varphi p} K_{\gamma p} K_{\lambda p} K_{rp}$), учитывающих фактические условия резания. Численные значения этих коэффициентов приведены в табл. 9, 10 и 23.

Мощность резания, кВт, рассчитывают по формуле

$$N = \frac{P_z v}{1020 \cdot 60}$$

20. Режимы резания при точении закаленной стали резцами с пластинами из твердого сплава

Подача s , мм/об	Ширина прореза- ния, мм	Твердость обрабатываемого материала HRC									
		35	39	43	46	49	51	53	56	59	62
		Скорость резания v , м/мин									

Наружное продольное точение

0,2	—	157	135	116	107	83	76	66	48	32	26
0,3		140	118	100	92	70	66	54	39	25	20
0,4		125	104	88	78	60	66	45	33	—	—
0,5		116	95	79	71	53	—	—	—		
0,6		108	88	73	64	48	—	—	—	—	—

Прорезание паза

0,05	3	131	110	95	83	70	61	54	46	38	29
0,08	4	89	75	65	56	47	41	37	31	25	19
0,12	6	65	55	47	41	35	30	27	23	18	14
0,16	8	51	43	37	32	27	23	—	—	—	—
0,20	12	43	36	31	27	23	20				

Примечания; 1. В зависимости от глубины резания на табличное значение скорости резания вводить поправочный коэффициент: 1,15 при $t = 0,4 \div 0,9$ мм; 1,0 при $t = 1 \div 2$ мм и 0,91 при $t = 2 \div 3$ мм.

2. В зависимости от параметра шероховатости на табличное значение скорости резания вводить поправочный коэффициент: 1,0 для $Rz = 10$ мкм; 0,9 для $Ra = 2,5$ мкм и 0,7 для $Ra = 1,25$ мкм.

3. В зависимости от марки твердого сплава на скорость резания вводить поправочный коэффициент $K_{ив}$:

Твердость обрабатываемого материала	HRC 35–49				HRC 50–62		
	Т30К4	Т15К6	ВК6	ВК8	ВК4	ВК6	ВК8
Марка твердого сплава Коэффициент $K_{ив}$	1,25	1,0	0,85	0,83	1,0	0,92	0,74

4. В зависимости от главного угла в плане резца вводить поправочные коэффициенты: 1,2 при $\varphi = 30^\circ$; 1,0 при $\varphi = 45^\circ$; 0,9 при $\varphi = 60^\circ$; 0,8 при $\varphi = 75^\circ$; 0,7 при $\varphi = 90^\circ$.

5. При работе без охлаждения вводить на скорость резания поправочный коэффициент 0,9.

21. Режимы резания при точении и растачивании резцами, оснащенными композитом на основе нитрида бора

Обрабатываемый материал	Характер обработки	Марка композита	Глубина резания t , мм	Подача s , мм/об	Скорость резания v , м/мин
Закаленные стали, HRC 40–58	Без удара	01; 05	0,05–3,00	0,03–0,2	50–160
	С ударом	10; 10Д	0,05–1,0	0,03–0,1	40–120
Закаленные стали, HRC 58–68	Без удара	01	0,05–0,8	0,03–0,1	50–120
	С ударом	10; 10Д	0,05–0,2	0,03–0,07	10–100
Серые и высокопрочные чугуны, HB 150–300	Без удара	05; 01	0,05–3,0	0,05–0,3	300–1000
	С ударом	10; 10Д; 05; 01	0,05–3,0	0,05–0,15	300–700

Продолжение табл. 21

Обрабатываемый материал	Характер обработки	Марка композита	Глубина резания t , мм	Подача s , мм/об	Скорость резания v , м/мин
Отбеленные закаленные чугуны, HV 400–600	Без удара	05; 01	0,05–2,00	0,03–0,15	80–200
	С ударом	10; 10Д	0,05–1,0	0,03–0,10	50–100
Твердые сплавы ВК15, ВК20, ВК25 и т. п., HRA 80–86	Без удара, допускается биение	10; 10Д; 01	0,05–1,0	0,03–0,1	5–20

22. Значения коэффициента C_p и показателей степени в формулах силы резания при точении

Обрабатываемый материал	Материал рабочей части резца	Вид обработки	Коэффициент и показатели степени в формулах для составляющих											
			тангенциальной P_z				радиальной P_y				осевой P_x			
			C_p	x	y	n	C_p	x	y	n	C_p	x	y	n
Конструкционная сталь и стальные отливки, $\sigma_B = 750$ МПа	Твердый сплав	Наружное продольное и поперечное точение и растачивание	300	1,0	0,75		243	0,9	0,6		339	1,0	0,5	
		Наружное продольное точение резцами с дополнительным лезвием	384	0,90	0,90	-0,15	355	0,6	0,8	-0,3	241	1,05	0,2	-0,4
		Отрезание и прорезание	408	0,72	0,8	0	173	0,73	0,67	0	-	-	-	-
		Нарезание резьбы	148	-	1,7	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-
	Быстрорежущая сталь	Наружное продольное точение, подрезание и растачивание	200		0,75		125	0,9	0,75	0	67	1,2	0,65	0
		Отрезание и прорезание	247		1,0									
		Фасонное точение	212											
Сталь жаропрочная 12Х18Н9Т HV 141	Твердый сплав	Наружное продольное и поперечное точение и растачивание	204	1,0	0,75	0	-	-	-	-	-	-	-	

Продолжение табл. 22

Обрабатываемый материал	Материал рабочей части резца	Вид обработки	Коэффициент и показатели степени в формулах для составляющих													
			тангенциальной P_z				радиальный P_y				осевой P_x					
			C_p	x	y	n	C_p	x	y	n	C_p	x	y	n		
Серый чугун, <i>HВ</i> 190	Твердый сплав	Наружное продольное и поперечное точение и растачивание	92	1,0	0,75	0	54	0,9	0,75	0	46	1,0	0,4	0		
		Наружное продольное точение резцами с дополнительным лезвием	123		0,85		61	0,6	0,5		24	1,05	0,2			
		Нарезание резьбы	103	—	1,8	0,82	—	—	—	—	—	—	—	—		
Серый чугун, <i>HВ</i> 190	Быстрорежущая сталь	Отрезание и прорезание	158	1,0	1,0	0	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ковкий чугун, <i>HВ</i> 150	Твердый сплав	Наружное продольное и поперечное точение, растачивание	81		0,75		0	43	0,9		0,75	0	38	1,0	0,4	0
			100					88					40	1,2	0,65	
Медные гетерогенные сплавы, <i>HВ</i> 120	Быстрорежущая сталь	Наружное продольное и поперечное точение, растачивание	55	1,0	0,66	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Отрезание и прорезание	75		1,0		—	—	—		—	—				
Алюминий и силумин		Наружное продольное и поперечное точение, растачивание, подрезание	40	1,0	0,75	0	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Отрезание и прорезание	50		1,0	—									—	—

23. Поправочные коэффициенты, учитывающие влияние геометрических параметров режущей части инструмента на составляющие силы резания при обработке стали и чугуна

Параметры		Материал режущей части инструмента	Поправочные коэффициенты			
Наименование	Величина		Обозначение	Величина коэффициента для составляющих		
				тангенциальной P_z	радиальной P_y	осевой P_x
Главный угол в плане φ°	30	Твердый сплав	$K_{\varphi p}$	1,08	1,30	0,78
	45			1,0	1,0	1,0
	60			0,94	0,77	1,11
	90			0,89	0,50	1,17
	30	Быстрорежущая сталь		1,08	1,63	0,70
	45			1,0	1,0	1,00
	60			0,98	0,71	1,27
	90			1,08	0,44	1,82
Передний угол γ°	-15	Твердый сплав	$K_{\gamma p}$	1,25	2,0	2,0
	0			1,1	1,4	1,4
	10			1,0	1,0	1,0
	12-15	Быстрорежущая сталь		1,15	1,6	1,7
	20-25			1,0	1,0	1,0
Угол наклона главного лезвия λ°	-5	Твердый сплав	$K_{\lambda p}$	1,0	0,75	1,07
	0				1,0	1,0
	5				1,25	0,85
	15				1,7	0,65
Радиус при вершине r , мм	0,5	Быстрорежущая сталь	K_{rp}	0,87	0,66	1,0
	1,0			0,93	0,82	
	2,0			1,0	1,0	
	3,0			1,04	1,14	
	4,0			1,10	1,33	

При одновременной работе нескольких инструментов эффективную мощность определяют как суммарную мощность отдельных инструментов.

СТРОГАНИЕ, ДОЛБЛЕНИЕ

Глубина резания. При всех видах строгания и долбления глубину резания назначают так же, как и при точении.

Подача. При черновом строгании подачу s , мм/дв. ход, выбирают максимальной из допустимых значений по табл. 11, 13 в соответствии с глубиной резания, сечением державки, прочностью пластинки; при чистовом, строгании — по табл. 14, при отрезании и прорезании пазов — по табл. 15.

Скорость резания. При строгании плоскостей проходными резцами, при прорезании пазов,

отрезании скорость резания рассчитывают по соответствующим формулам для точения с введением дополнительного поправочного коэффициента K_{yv} , учитывающего ударную нагрузку.

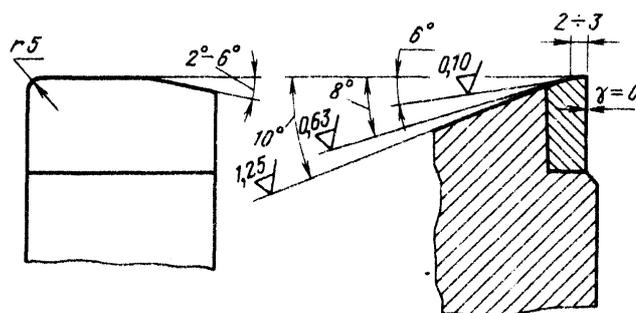


Рис. 1. Строгальный резец для чистовой обработки плоскостей

24. Режимы резания при обработке плоскостей на чугуновых деталях широкими резцами из сплавов ВК8 на продольно-строгальных станках

Характер обработки	Площадь обрабатываемой поверхности, м ²	Число проходов	Глубина резания t , мм	Подача s , мм/дв. ход	Скорость резания v , м/мин
Получистовая $Rz = 40 \div 10$ мкм	—	1	До 2	10–20	14–18
Чистовая $Ra = 2,5 \div 1,25$ мкм: предварительный проход			0,15–0,3	10–20	5–15
окончательный проход	6	1–2	0,05–0,1	12–16	15
	8				11
	12				7
	17				55
	22				4

Примечания: 1. Прямолинейный участок лезвия контролировать по лекальной линейке.
2. Обрабатываемую поверхность смачивать керосином.

Значения коэффициента K_{yv} в зависимости от типа станка приведены ниже:

Тип станка . . .	Продольно-строгальный	Поперечно-строгальный	Долбежный
K_{yv}	1,0	0,8	0,6

Сила резания. Составляющие силы резания рассчитывают по формулам для точения.

Режимы резания для строгания плоскостей широкими резцами (рис. 1) приведены в табл. 24.

Мощность резания рассчитывают по той же формуле, что и для точения при аналогичных режимах.

СВЕРЛЕНИЕ, РАССВЕРЛИВАНИЕ, ЗЕНКЕРОВАНИЕ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ

Глубина резания. При сверлении глубина резания $t = 0,5D$ (рис. 2, а), при рассверливании, зенкерования и развертывании $t = 0,5(D - d)$ (рис. 2, б).

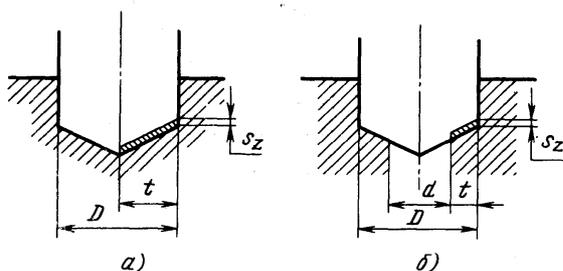


Рис. 2. Схема резания при сверлении

Подача. При сверлении отверстий без ограничивающих факторов выбираем максимально допустимую по прочности сверла подачу (табл. 25). При рассверливании отверстий подача, рекомендованная для сверления, может быть увеличена до 2 раз. При наличии ограничивающих факторов подачи при сверлении и рассверливании равны. Их определяют умножением табличного значения подачи на соответствующий поправочный коэффициент, приведенный в примечании к таблице.

Подачи при зенкерования приведены в табл. 26, а при развертывании – в табл. 27.

Скорость резания. Скорость резания, м/мин, при сверлении

$$v = \frac{C_v D^q}{T^{m_s y}} K_v$$

а при рассверливании, зенкерования, развертывании

$$v = \frac{C_v D^q}{T^{m_t x s y}} K_v$$

Значения коэффициентов C_v и показателей степени приведены для сверления в табл. 28, для рассверливания, зенкерования и развертывания – в табл. 29, а значения периода стойкости T – в табл. 30.

Общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий фактические условия резания,

$$K_v = K_{mv} K_{iv} K_{lv}$$

где K_{mv} – коэффициент на обрабатываемый материал (см. табл. 1–4); K_{iv} – коэффициент на инструментальный материал (см. табл. 6);

K_{lv} – коэффициент, учитывающий глубину сверления (табл. 31). При рассверливании и зенкерования литых или штампованных отверстий вводится дополнительно поправочный коэффициент K_{pv} (см. табл. 5).

Крутящий момент, Н·м, и осевую силу, Н, рассчитывают по формулам:

при сверлении

$$M_{кр} = 10C_M D^{q_s} K_p; P_0 = 10C_P D^{q_s} K_p;$$

при рассверливании и зенкерования

$$M_{кр} = 10C_M D^{q_t} K_p; P_0 = 10C_P t^{x_s} K_p.$$

25. Подачи, мм/об, при сверлении стали, чугуна, медных и алюминиевых сплавов сверлами из быстрорежущей стали

Диаметр сверла D , мм	Сталь				Серый и ковкий чугун, медные и алюминиевые сплавы	
	$HB < 160$	$HB 160-240$	$HB 240-300$	$HB > 300$	$HB \leq 170$	$HB > 170$
2–4	0,09–0,13	0,08–0,10	0,06–0,07	0,04–0,06	0,12–0,18	0,09–0,12
4–6	0,13–0,19	0,10–0,15	0,07–0,11	0,06–0,09	0,18–0,27	0,12–0,18
6–8	0,19–0,26	0,15–0,20	0,11–0,14	0,09–0,12	0,27–0,36	0,18–0,24
8–10	0,26–0,32	0,20–0,25	0,14–0,17	0,12–0,15	0,36–0,45	0,24–0,31
10–12	0,32–0,36	0,25–0,28	0,17–0,20	0,15–0,17	0,45–0,55	0,31–0,35
12–16	0,36–0,43	0,28–0,33	0,20–0,23	0,17–0,20	0,55–0,66	0,35–0,41
16–20	0,43–0,49	0,33–0,38	0,23–0,27	0,20–0,23	0,66–0,76	0,41–0,47
20–25	0,49–0,58	0,38–0,43	0,27–0,32	0,23–0,26	0,76–0,89	0,47–0,54
25–30	0,58–0,62	0,43–0,48	0,32–0,35	0,26–0,29	0,89–0,96	0,54–0,60
30–40	0,62–0,78	0,48–0,58	0,35–0,42	0,29–0,35	0,96–1,19	0,60–0,71
40–50	0,78–0,89	0,58–0,66	0,42–0,48	0,35–0,40	1,19–1,36	0,71–0,81

Примечание. Приведенные подачи применяют при сверлении отверстий глубиной $l \leq 3D$ с точностью не выше 12-го квалитета в условиях жесткой технологической системы. В противном случае вводят поправочные коэффициенты:

- 1) на глубину отверстия – $K_{ls} = 0,9$ при $l \leq 5D$; $K_{ls} = 0,8$ при $l \leq 7D$; $K_{ls} = 0,75$ при $l \leq 10D$;
- 2) на достижение более высокого качества отверстия в связи с последующей операцией развертывания или нарезания резьбы – $K_{os} = 0,5$;
- 3) на недостаточную жесткость системы СПИД: при средней жесткости $K_{жс} = 0,75$; при малой жесткости $K_{жс} = 0,5$;
- 4) на инструментальный материал – $K_{ис} = 0,6$ для сверла с режущей частью из твердого сплава.

26. Подачи, мм/об, при обработке отверстий зенкерами из быстрорежущей стали и твердого сплава

Обрабатываемый материал	Диаметр зенкера D , мм								
	До 15	Св. 15 до 20	Св. 20 до 25	Св. 25 до 30	Св. 30 до 35	Св. 35 до 40	Св. 40 до 50	Св. 50 до 60	Св. 60 до 80
Сталь	0,5–0,6	0,6–0,7	0,7–0,9	0,8–1,0	0,9–1,1	0,9–1,2	1,0–1,3	1,1–1,3	1,2–1,5
Чугун, $HB \leq 200$ и медные сплавы	0,7–0,9	0,9–1,1	1,0–1,2	1,1–1,3	1,2–1,5	1,4–1,7	1,6–2,0	1,8–2,2	2,0–2,4
Чугун, $HB > 200$	0,5–0,6	0,6–0,7	0,7–0,8	0,8–0,9	0,9–1,1	1,0–1,2	1,2–1,4	1,3–1,5	1,4–1,5

Примечания: 1. Приведенные значения подачи применять для обработки отверстий с допуском не выше 12-го квалитета. Для достижения более высокой точности (9–11-й квалитеты), а также при подготовке отверстий под последующую обработку их одной разверткой или под нарезание резьбы метчиком вводить поправочный коэффициент $K_{os} = 0,7$.

2. При зенкерования глухих отверстий подача не должна превышать 0,3–0,6 мм/об.

27. Подачи, мм/об, при предварительном (черновом) развертывании отверстий развертками из быстрорежущей стали

Обрабатываемый материал	Диаметр развертки D , мм									
	До 10	Св. 10 до 15	Св. 15 до 20	Св. 20 до 25	Св. 25 до 30	Св. 30 до 35	Св. 35 до 40	Св. 40 до 50	Св. 50 до 60	Св. 60 до 80
Сталь	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,0
Чугун, $HB \leq 200$ и медные сплавы	2,2	2,4	2,6	2,7	3,1	3,2	3,4	3,8	4,3	5,0
Чугун, $HB > 200$	1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,6	2,7	3,1	3,4	3,8

Примечания: 1. Подачу следует уменьшать: а) при чистовом развертывании в один проход с точностью по 9–11-му квалитетам и параметром шероховатости поверхности $Ra = 3,2 \div 6,3$ мкм или при развертывании под полирование и хонингование, умножая на коэффициент $K_{0,8} = 0,8$; б) при чистовом развертывании после чернового с точностью по 7-му квалитету и параметром шероховатости поверхности $Ra = 0,4 \div 0,8$ мкм, умножая на коэффициент $K_{0,7} = 0,7$; в) при твердосплавной рабочей части, умножая на коэффициент $K_{ис} = 0,7$.

2. При развертывании глухих отверстий подача не должна превышать 0,2–0,5 мм/об.

28. Значения коэффициента C_v и показателей степени в формуле скорости резания при сверлении

Обрабатываемый материал	Материал режущей части инструмента	Подача s , мм/об	Коэффициент и показатели степени				Охлаждение
			C_v	q	γ	m	
Сталь конструкционная углеродистая, $\sigma_B = 750$ МПа	P6M5	$\leq 0,2$	7,0	0,40	0,70	0,20	Есть
		$> 0,2$	9,8				
Сталь жаропрочная 12X18H9T, HB 141	P6M5	—	3,5	0,50	0,45	0,12	
Чугун серый, HB 190	BK8	$\leq 0,3$	14,7	0,25	0,55	0,125	Нет
		$> 0,3$	17,1				
Чугун ковкий, HB 150	P6M5	$\leq 0,3$	21,8	0,25	0,55	0,125	Есть
	$> 0,3$	25,3	0,40				
Чугун ковкий, HB 150	BK8	—	40,4	0,45	0,3	0,20	Нет
	P6M5	$\leq 0,3$	28,1	0,25	0,55	0,125	Есть
$> 0,3$	32,6	0,40					
Медные гетерогенные сплавы средней твердости (HB 100–140)	P6M5	$\leq 0,3$	36,3	0,25	0,55	0,125	Есть
Силумин и литейные алюминиевые сплавы, $\sigma_B = 100 \div 200$ МПа, $HB \leq 65$; дюралюминий, $HB \leq 100$		$> 0,3$	40,7				

Примечание. Для сверл из быстрорежущей стали рассчитанные по приведенным данным скорости резания действительны при двойной заточке и подточенной перемычке. При одинарной заточке сверл из быстрорежущей стали рассчитанную скорость резания следует уменьшать, умножая ее на коэффициент $K_{зп} = 0,75$.

29. Значения коэффициента C_v и показателей степени в формуле скорости резания при рассверливании, зенкеро­вании и раз­верты­вании

Обрабатываемый материал	Вид обработки	Материал режущей части инстру­мента	Коэффициент и показатели степени					Охлаж­дение
			C_v	q	x	y	m	
Конструкционная углеродистая сталь, $\sigma_b = 750$ МПа	Рассверливание	P6M5 BK8	16,2 10,8	0,4 0,6	0,2	0,5 0,3	0,2 0,25	Есть
	Зенкерование	P6M5 T15K6	16,3 18,0	0,3 0,6		0,5 0,3	0,3 0,25	
	Развертывание	P6M5 T15K6	10,5 100,6	0,3 0,3	0,2 0	0,65 0,65	0,4	
Конструкционная закаленная сталь, $\sigma_b = 1600 \div 1800$ МПа, $HRC 49-54$	Зенкерование	T15K6	10,0	0,6	0,3	0,6	0,45	
	Развертывание		14,0	0,4	0,75	1,05	0,85	
Серый чугун, $HB 190$	Рассверливание	P6M5 BK8	23,4 56,9	0,25 0,5	0,1 0,15	0,4 0,45	0,125 0,4	Нет
	Зенкерование	P6M5 BK8	18,8 105,0	0,2 0,4	0,1 0,15	0,4 0,45	0,125 0,4	
	Развертывание	P6M5 BK8	15,6 109,0	0,2 0,2	0,1 0	0,5 0,5	0,3 0,45	
Ковкий чугун, $HB 150$	Рассверливание	P6M5 BK8	34,7 77,4	0,25 0,5	0,1 0,15	0,4 0,45	0,125 0,4	Есть
	Зенкерование	P6M5 BK8	27,9 143,0	0,2 0,4	0,1 0,15	0,4 0,45	0,125 0,4	Есть
	Развертывание	P6M5 BK8	23,2 148,0	0,2 0,2	0,1 0	0,5 0,5	0,3 0,45	Есть Нет

30. Средние значения периода стойкости сверл, зенкеров и разверток

Инструмент (операция)	Обрабатываемый материал	Материал режущей части инстру­мента	Стойкость T , мин, при диаметре инстру­мента, мм							
			До 5	6-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-80
Сверло (сверление и рассверливание)	Конструкционная углеродистая и легированная сталь	Быстрорежущая сталь	15	25	45	50	70	90	110	--
		Твердый сплав	8	15	20	25	35	45	--	--
	Коррозионно-стойкая сталь	Быстрорежущая сталь	6	8	15	25	--	--	--	--

Продолжение табл. 30

Инструмент (операция)	Обрабатываемый материал	Материал режущей части инструмента	Стойкость T , мин, при диаметре инструмента, мм							
			До 5	6–10	11–20	21–30	31–40	41–50	51–60	61–80
Сверло (сверление и расверливание)	Серый и ковкий чугун, медные и алюминиевые сплавы	Быстрорежущая сталь	20	35	60	75	105	140	170	
		Твердый сплав	15	25	45	50	70	90	—	—
Зенкеры (зенкерование)	Конструкционная углеродистая и легированная сталь, серый и ковкий чугун	Быстрорежущая сталь и твердый сплав	—	—	30	40	50	60	80	100
Развертки (развертывание)	Конструкционная углеродистая и легированная сталь	Быстрорежущая сталь	—	25	40	80	80	120	120	120
		Твердый сплав	—	20	30	50	70	90	110	140
	Серый и ковкий чугун	Быстрорежущая сталь	—	—	60	120	120	180	180	180
		Твердый сплав	—	—	45	75	105	135	165	210

31. Поправочный коэффициент K_{lv} на скорость резания при сверлении, учитывающий глубину обрабатываемого отверстия

Параметр	Сверление					Расверливание, зенкерование, развертывание
	$3D$	$4D$	$5D$	$6D$	$8D$	
Глубина обрабатываемого отверстия						—
Коэффициент K_{lv}	1,0	0,85	0,75	0,7	0,6	1,0

Значения коэффициентов C_M и C_p и показателей степени приведены в табл. 32.

Коэффициент, учитывающий фактические условия обработки, в данном случае зависит только от материала обрабатываемой заготовки и определяется выражением

$$K_p = K_{MP}$$

Значения коэффициента K_{MP} приведены для стали и чугуна в табл. 9, а для медных и алюминиевых сплавов — в табл. 10.

Для определения крутящего момента при развертывании каждый зуб инструмента можно рассматривать как расточный резец. Тогда при диаметре инструмента D крутящий момент, Н·м,

$$M_{кр} = \frac{C_p t^x s_z^y D z}{2 \cdot 100};$$

здесь s_z — подача, мм на один зуб инструмента, равная s/z , где s — подача, мм/об, z — число зубьев развертки. Значения коэффициентов и показателей степени см. в табл. 22.

Мощность резания, кВт, определяют по формуле

$$N_e = \frac{M_{кр} n}{9750},$$

где частота вращения инструмента или заготовки, об/мин,

$$n = \frac{1000v}{\pi D}.$$

32. Значения коэффициентов и показателей степени в формулах крутящего момента и осевой силы при сверлении, рассверливании и зенкеровании

Обрабатываемый материал	Наименование операции	Материал режущей части инструмента	Коэффициент и показатели степени в формулах							
			крутящего момента				осевой силы			
			C_M	q	x	y	C_p	q	x	y
Конструкционная углеродистая сталь, $\sigma_B = 750$ МПа	Сверление	Быстрорежущая сталь	0,0345	2,0	—	0,8	68	1,0	—	0,7
	Рассверливание и зенкерование		0,09	1,0	0,9	0,8	67	—	1,2	0,65
Жаропрочная сталь 12X18H9T, HB 141	Сверление		0,041	2,0	—	0,7	143	1,0	—	0,7
	Рассверливание и зенкерование		0,106	1,0	0,9	0,8	140	—	1,2	0,65
Серый чугун, HB 190	Сверление	Твердый сплав	0,012	2,2	—	0,8	42	1,2	—	0,75
	Рассверливание и зенкерование		0,196	0,85	0,8	0,7	46	—	1,0	0,4
	Сверление	Быстрорежущая сталь	0,021	2,0	—	0,8	42,7	1,0	—	0,8
	Рассверливание и зенкерование		0,085	—	0,75	0,8	23,5	—	1,2	0,4
Ковкий чугун, HB 150	Сверление	Твердый сплав	0,021	2,0	—	0,8	43,3	1,0	—	0,8
	Рассверливание и зенкерование		0,01	2,2	—	0,8	32,8	1,2	—	0,75
Гетерогенные медные сплавы средней твердости, HB 120	Сверление	Быстрорежущая сталь	0,012	2,0	—	0,8	31,5	1,0	—	0,8
	Рассверливание и зенкерование		0,031	0,85	—	0,8	17,2	—	1,0	0,4
Силумин и дюралюминий	Сверление		0,005	2,0	—	0,8	9,8	1,0	—	0,7

Примечание. Рассчитанные по формуле осевые силы при сверлении действительны для сверл с подточенной перемычкой; с неподточенной перемычкой осевая сила при сверлении возрастает в 1,33 раза.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ

Конфигурация обрабатываемой поверхности и вид оборудования определяют тип применяемой фрезы (рис. 3). Ее размеры определяются размерами обрабатываемой поверхности и глубиной срезаемого слоя. Диаметр фрезы для сокращения основного технологического времени и расхода инструментального материала выбирают по возможности наи-

меньшей величины, учитывая при этом жесткость технологической системы, схему резания, форму и размеры обрабатываемой заготовки.

При торцовом фрезеровании для достижения производительных режимов резания диаметр фрезы D должен быть больше ширины фрезерования B , т. е. $D = (1,25 \div 1,5)B$, а при обработке стальных заготовок обязательным является их несимметричное расположение относительно фрезы: для заготовок из конструк-

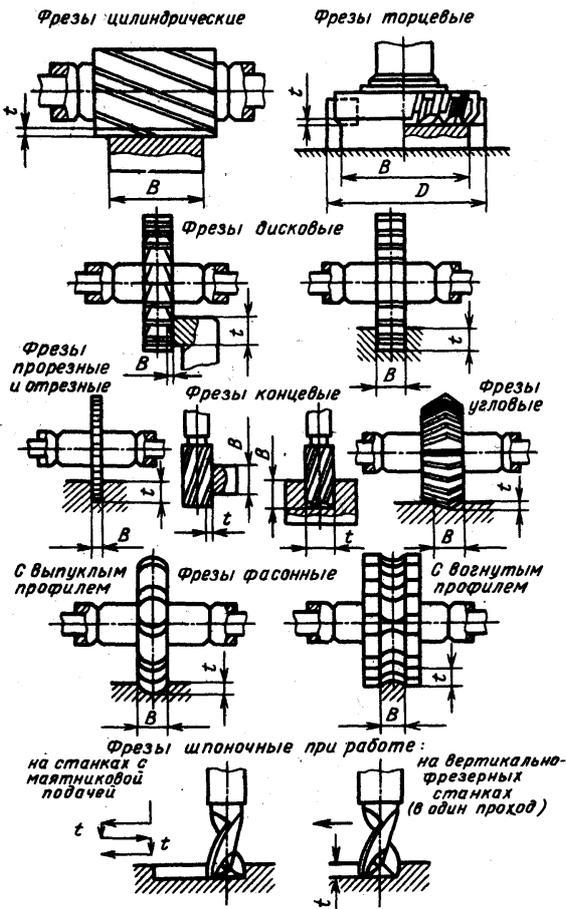


Рис. 3. Виды фрезерования

ционных углеродистых и легированных сталей — сдвиг их в направлении врезания зуба фрезы (рис. 4, а), чем обеспечивается начало резания при малой толщине срезаемого слоя; для заготовок из жаропрочных и коррозионно-стойких сталей — сдвиг заготовки в сторону выхода зуба фрезы из резания (рис. 4, б), чем обеспечивается выход зуба из резания с минимально возможной толщиной срезаемого слоя. Несоблюдение указанных правил приводит к значительному снижению стойкости инструмента.

Глубина фрезерования t и ширина фрезерования B — понятия, связанные с размерами слоя заготовки, срезаемого при фрезеровании (см. рис. 3). Во всех видах фрезерования, за исключением торцового, t определяет продолжительность контакта зуба фрезы с заготовкой; t измеряют в направлении, перпендикулярном к оси фрезы. Ширина фрезерования B определяет длину лезвия зуба фрезы, участвующую в резании; B измеряют в направлении, параллельном оси фрезы. При торцовом фрезеровании эти понятия меняются местами.

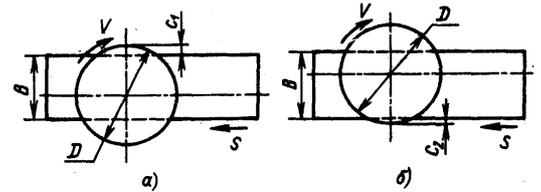


Рис. 4. Расположение стальной заготовки при торцовом фрезеровании относительно фрезы: а — врезание зуба фрезы при $c_1 = (0,03 \div 0,05)D$; б — выход зуба фрезы при $c_2 = 0$

Подача. При фрезеровании различают подачу на один зуб s_z , подачу на один оборот фрезы s и подачу минутную s_m , мм/мин, которые находятся в следующем соотношении:

$$s_m = sn = s_z zn,$$

где n — частота вращения фрезы, об/мин; z — число зубьев фрезы.

Исходной величиной подачи при черновом фрезеровании является величина ее на один зуб s_z , при чистовом фрезеровании — на один оборот фрезы s , по которой для дальнейшего использования вычисляют величину подачи на один зуб $s_z = s/z$. Рекомендуемые подачи для различных фрез и условий резания приведены в табл. 33—38.

Скорость резания — окружная скорость фрезы, м/мин,

$$v = \frac{C_v D^q}{T^m t^x s_z^y B^u z^p} K_v,$$

Значения коэффициента C_v и показателей степени приведены в табл. 39, а периода стойкости T — в табл. 40.

Общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий фактические условия резания,

$$K_v = K_{mv} K_{pv} K_{iv},$$

где K_{mv} — коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала (см. табл. 1—4); K_{pv} — коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки (см. табл. 5); K_{iv} — коэффициент, учитывающий материал инструмента (см. табл. 6).

Сила резания. Главная составляющая силы резания при фрезеровании — окружная сила, Н

$$P_z = \frac{10 C_p t^x s_z^y B^n z}{D^q n^w} K_{mp},$$

где z — число зубьев фрезы; n — частота вращения фрезы, об/мин.

33. Поддачи при черновом фрезеровании торцовыми, цилиндрическими и дисковыми фрезами с пластинами из твердого сплава

Мощность станка, кВт	Сталь		Чугун и медные сплавы	
	Подача на зуб фрезы s_z , мм, при твердом сплаве			
	T15K6	T5K10	BK6	BK8
5–10	0,09–0,18	0,12–0,18	0,14–0,24	0,20–0,29
Св. 10	0,12–0,18	0,16–0,24	0,18–0,28	0,25–0,38

Примечания: 1. Приведенные значения подач для цилиндрических фрез действительны при ширине фрезерования $B \leq 30$ мм; при $B > 30$ мм табличные значения подач следует уменьшать на 30%.

2. Приведенные значения подач для дисковых фрез действительны при фрезеровании плоскостей и уступов; при фрезеровании пазов табличные значения подач следует уменьшать в 2 раза.

3. При фрезеровании с приведенными в таблице подачами достигается параметр шероховатости поверхности $Ra = 0,8 \div 1,6$ мкм.

34. Поддачи при черновом фрезеровании торцовыми, цилиндрическими и дисковыми фрезами из быстрорежущей стали.

Мощность станка или фрезерной головки, кВт	Жесткость системы заготовка – приспособление	Фрезы			
		торцовые и дисковые		цилиндрические	
		Подача на один зуб s_z , мм, при обработке			
		конструкционной стали	чугуна и медных сплавов	конструкционной стали	чугуна и медных сплавов

Фрезы с крупным зубом и фрезы со вставными ножами

Св. 10	Повышенная	0,20–0,30	0,40–0,60	0,40–0,60	0,60–0,80
	Средняя	0,15–0,25	0,30–0,50	0,30–0,40	0,40–0,60
	Пониженная	0,10–0,15	0,20–0,30	0,20–0,30	0,25–0,40
5–10	Повышенная	0,12–0,20	0,30–0,50	0,25–0,40	0,30–0,50
	Средняя	0,08–0,15	0,20–0,40	0,12–0,20	0,20–0,30
	Пониженная	0,06–0,10	0,15–0,25	0,10–0,15	0,12–0,20
До 5	Средняя	0,06–0,07	0,15–0,30	0,08–0,12	0,10–0,18
	Пониженная	0,04–0,06	0,10–0,20	0,06–0,10	0,08–0,15

Фрезы с мелким зубом

5–10	Повышенная	0,08–0,12	0,20–0,35	0,10–0,15	0,12–0,20
	Средняя	0,06–0,10	0,15–0,30	0,06–0,10	0,10–0,15
	Пониженная	0,04–0,08	0,10–0,20	0,06–0,08	0,08–0,12
До 5	Средняя	0,04–0,06	0,12–0,20	0,05–0,08	0,06–0,12
	Пониженная	0,03–0,05	0,08–0,15	0,03–0,06	0,05–0,10

Примечания: 1. Большие значения подач брать для меньшей глубины и ширины фрезерования, меньшие – для больших значений глубины и ширины.

2. При фрезеровании жаропрочной и коррозионно-стойкой стали подачи брать те же, что и для конструкционной стали, но не выше 0,3 мм/зуб.

35. Поддачи при фрезеровании стальных заготовок различными фрезами из быстрорежущей стали

Диаметр фрезы D, мм	Фрезы	Поддача на зуб s _z , мм, при глубине фрезерования t, мм												
		3	5	6	8	10	12	15	20	30				
16	Концевые	0,08—0,05	0,06—0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20		0,10—0,06	0,07—0,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25		0,12—0,07	0,09—0,05	0,08—0,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Угловые и фасонные	0,16—0,10	0,12—0,07	0,10—0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		0,08—0,04	0,07—0,05	0,06—0,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		0,20—0,12	0,14—0,08	0,12—0,07	0,08—0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Угловые и фасонные	0,09—0,05	0,07—0,05	0,06—0,03	0,06—0,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		0,009—0,005	0,007—0,003	0,01—0,007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		0,25—0,15	0,15—0,10	0,13—0,08	0,10—0,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Угловые и фасонные	0,10—0,06	0,08—0,05	0,07—0,04	0,06—0,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		0,010—0,006	0,008—0,004	0,012—0,008	0,012—0,008	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		0,10—0,06	0,08—0,05	0,07—0,04	0,06—0,04	0,05—0,03	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Угловые и фасонные	0,013—0,008	0,010—0,005	0,015—0,01	0,015—0,01	0,015—0,01	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	0,025—0,015	0,022—0,012	0,02—0,01	—	—	—	—	—	—	—	—
		0,12—0,08	0,10—0,06	0,09—0,05	0,07—0,05	0,06—0,04	0,06—0,03	—	—	—	—	—	—	—
75	Угловые и фасонные	—	0,015—0,005	0,025—0,01	0,022—0,01	0,02—0,01	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	0,03—0,015	0,027—0,012	0,025—0,01	0,022—0,01	0,015—0,007	—	—	—	—	—	—
		0,12—0,08	0,12—0,05	0,11—0,05	0,10—0,05	0,09—0,04	0,08—0,04	0,07—0,03	0,05—0,03	—	—	—	—	—
90	Угловые и фасонные	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	0,03—0,02	0,028—0,016	0,027—0,015	0,023—0,015	0,022—0,012	0,023—0,013	—	—	—	—	—
		—	—	0,03—0,025	0,03—0,02	0,03—0,02	0,025—0,02	0,025—0,02	0,025—0,015	0,028—0,016	0,02—0,01	—	—	—
110	Отрезные	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150—200		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Примечания: 1. При фрезеровании чугуна, медных и алюминиевых сплавов подачи могут быть увеличены на 30—40%. 2. Приведены подачи для фасонных фрез с выпуклым плавным очерченным профилем; для таких же фрез с резко очерченным или вогнутым профилем подачи должны быть уменьшены на 40%. 3. Подачи для прорезных и отрезных фрез с мелким зубом установлены при глубине фрезерования до 5 мм, с крупным зубом — при глубине св. 5 мм.

36. Поддачи при фрезеровании твердосплавными концевыми фрезами плоскостей и уступов стальных заготовок

Черновое фрезерование

Вид твердосплавных элементов	Диаметр фрезы D , мм	Поддача на один зуб фрезы s_z , мм, при глубине фрезерования t , мм						
		1-3	5	8	12	20	30	40
Коронка	10-12	0,01-0,03	—	—	—	—	—	—
	14-16	0,02-0,06	0,02-0,04	—	—	—	—	—
	18-22	0,04-0,07	0,03-0,05	0,02-0,04	—	—	—	—
Винтовые пластинки	20	0,06-0,10	0,05-0,08	0,03-0,05	—	—	—	—
	25	0,08-0,12	0,06-0,10	0,05-0,10	0,05-0,08	—	—	—
	30	0,10-0,15	0,08-0,12	0,06-0,10	0,05-0,09	—	—	—
	40	0,10-0,18	0,08-0,13	0,06-0,11	0,05-0,10	0,04-0,07	—	—
	50	0,10-0,20	0,10-0,15	0,08-0,12	0,06-0,10	0,05-0,09	0,05-0,08	0,05-0,06
	60	0,12-0,20	0,10-0,16	0,10-0,12	0,08-0,12	0,06-0,10	0,06-0,10	0,06-0,08

Чистовое фрезерование

Диаметр фрезы D , мм	10-16	20-22	25-35	40-60
Поддача фрезы s , мм/об	0,02-0,06	0,06-0,12	0,12-0,24	0,3-0,6

Примечания: 1. При черновом фрезеровании чугуна поддачи, приведенные для чернового фрезерования стали, могут быть увеличены на 30-40%; при чистовом фрезеровании чугуна сохраняется величина поддачи, рекомендованная для чистового фрезерования стали.

2. Верхние пределы поддачи при черновом фрезеровании применять при малой ширине фрезерования на станках высокой жесткости, нижние пределы — при большой ширине фрезерования на станках недостаточной жесткости.

3. При работе с поддачами для чистового фрезерования достигается параметр шероховатости $Ra = 0,8 \div 1,6$ мкм.

37. Поддачи, мм/об, при чистовом фрезеровании плоскостей и уступов торцовыми, дисковыми и цилиндрическими фрезами

Параметр шероховатости поверхности Ra , мкм	Торцовые и дисковые фрезы со вставными ножами		Цилиндрические фрезы из быстрорежущей стали при диаметре фрезы, мм, в зависимости от обрабатываемого материала					
	из твердого сплава	из быстрорежущей стали	конструкционная углеродистая и легированная сталь			чугун, медные и алюминиевые сплавы		
			40-75	90-130	150-200	40-75	90-130	150-200
6,3	—	1,2-2,7	—	—	—	—	—	—
3,2	0,5-1,0	0,5-1,2	1,0-2,7	1,7-3,8	2,3-5,0	1,0-2,3	1,4-3,0	1,9-3,7
1,6	0,4-0,6	0,23-0,5	0,6-1,5	1,0-2,1	1,3-2,8	0,6-1,3	0,8-1,7	1,1-2,1
0,8	0,2-0,3	—	—	—	—	—	—	—
0,4	0,15	—	—	—	—	—	—	—

38. Поддачи при фрезеровании стальных заготовок шпоночными фрезами из быстрорежущей стали

Диаметр фрезы D , мм	Фрезерование на шпоночно-фрезерных станках с маятниковой подачей при глубине фрезерования на один двойной ход, составляющий часть глубины шпоночного паза		Фрезерование на вертикально-фрезерных станках за один проход		
	Глубина фрезерования t , мм	Подача на один зуб s_z , мм	Осевое врезание на глубину шпоночного паза		Продольное движение при фрезеровании шпоночного паза
6	0,3	0,10	0,006		0,020
8		0,12	0,007		0,022
10		0,16	0,008		0,024
12		0,18	0,009		0,026
16	0,4	0,25	0,010		0,028
18		0,28	0,011		0,030
20		0,31	0,011		0,032
24		0,38	0,012		0,036
28	0,5	0,45	0,014		0,037
32		0,50	0,015		0,037
36		0,55	0,016		0,038
40		0,65	0,016		0,038

Примечание. Поддачи даны для конструкционной стали с $\sigma_B \leq 750$ МПа; при обработке сталей более высокой прочности поддачи снижают на 20–40%.

39. Значения коэффициента C_T и показателей степени в формуле скорости резания при фрезеровании

Фрезы	Материал режущей части	Операция	Параметры срезаемого слоя, мм			Коэффициент и показатели степени в формуле скорости резания							
			B	t	s_z	C_v	q	x	y	u	p	m	
<i>Обработка конструкционной углеродистой стали, $\sigma_B = 750$ МПа</i>													
Торцовые	T15K6*1	Фрезерование плоскостей	—	—	—	332	0,2	0,1	0,4	0,2	0	0,2	
	R6M5*2		—	—	$\leq 0,1$ $> 0,1$	64,7 41	0,25	0,1	0,2 0,4	0,15	0	0,2	
Цилиндрические	T15K6*1		≤ 35	≤ 2 > 2	—	390 443	0,17	0,19 0,38	0,28	—0,05	0,1	0,33	
			> 35	≤ 2 > 2	—	616 700	0,17	0,19 0,38	0,28	0,08	0,1	0,33	
	R6M5*2		—	—	$\leq 0,1$ $> 0,1$	55 35,4	0,45	0,3	0,2 0,4	0,1	0,1	0,33	
			T15K6*1	—	—	$< 0,12$ $\geq 0,12$	1340 740	0,2	0,4	0,12 0,4	0	0	0,35
Дисковые со вставными ножами	T15K6*1		Фрезерование плоскостей и уступов	—	—	$< 0,06$ $\geq 0,06$	1825 690	0,2	0,3	0,12 0,4	0,1	0	0,35
			Фрезерование пазов	—	—	$< 0,06$ $\geq 0,06$	1825 690	0,2	0,3	0,12 0,4	0,1	0	0,35

Продолжение табл. 39.

Фрезы	Материал режущей части	Операция	Параметры срезаемого слоя, мм			Коэффициент и показатели степени в формуле скорости резания						
			B	t	s_z	C_v	q	x	y	u	p	m
Дисковые со вставными ножами	P6M5 *2	Фрезерование плоскостей, уступов и пазов	—	—	$\leq 0,1$ $> 0,1$	75,5 48,5	0,25	0,3	0,2 0,4	0,1	0,1	0,2
Дисковые цельные	P6M5 *2		—	—	—	68,5	0,25	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2
Концевые с коронками	T15K6 *1		—	—	—	145	0,44	0,24	0,26	0,1	0,13	0,37
Концевые с напаянными пластинами			—	—	—	234	0,44	0,24	0,26	0,1	0,13	0,37
Концевые цельные	P6M5 *2		—	—	—	46,7	0,45	0,5	0,5	0,1	0,1	0,33
Прорезные и отрезные	P6M5 *2	Прорезание пазов и отрезание	—	—	—	53	0,25	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2
Фасонные с выпуклым профилем	P6M5 *2	Фасонное фрезерование	—	—	—	53	0,45	0,3	0,2	0,1	0,1	0,33
Угловые и фасонные с вогнутым профилем		Фрезерование угловых канавок и фасонное	—	—	—	44	0,45	0,3	0,2	0,1	0,1	0,33
Шпоночные двухперые	P6M5 *2	Фрезерование шпоночных пазов	—	—	—	12	0,3	0,3	0,25	0	0	0,26
<i>Обработка жаропрочной стали 12X18H9T в состоянии поставки</i>												
Торцовые	BK8 *1	Фрезерование плоскостей	—	—	—	108	0,2	0,06	0,3	0,2	0	0,32
	P6M5 *2		—	—	—	49,6	0,15	0,2	0,3	0,2	0,1	0,14
Цилиндрические	P6M5 *2		—	—	—	44	0,29	0,3	0,34	0,1	0,1	0,24
Концевые	P6M5 *2	Фрезерование плоскостей и уступов	—	—	—	22,5	0,35	0,21	0,48	0,03	0,1	0,27

Продолжение табл. 39

Фрезы	Материал режущей части	Операция	Параметры срезаемого слоя, мм			Коэффициент и показатели степени в формуле скорости резания							
			B	t	s_z	C_v	q	x	y	u	p	m	
<i>Обработка серого чугуна, HB 190</i>													
Торцовые	ВК6 *1	Фрезерование плоскостей	—	—	—	445	0,2	0,15	0,35	0,2	0	0,32	
	Р6М5 *1		—	—	—	42	0,2	0,1	0,4	0,1	0,1	0,15	
Цилиндрические	ВК6 *1		—	< 2,5	≤ 0,2	923	0,37	0,13	0,19	0,23	0,14	0,42	
			—	> 0,2	588	0,47							
	Р6М5 *1		—	≥ 2,5	≤ 0,2	1180	0,37	0,40	0,19	0,23	0,14	0,42	
			—	> 0,2	750	0,47							
Дисковые со вставными ножами	Р6М5 *1		Фрезерование плоскостей, уступов и пазов	—	—	—	85	0,2	0,5	0,4	0,1	0,1	0,15
	Р6М5 *1			—	—	—	72	0,2	0,5	0,4	0,1	0,1	0,15
Дисковые цельные	Р6М5 *1		—	—	—	72	0,2	0,5	0,4	0,1	0,1	0,15	
Концевые	Р6М5 *1		Фрезерование плоскостей и уступов	—	—	—	72	0,7	0,5	0,2	0,3	0,3	0,25
Прорезные и отрезные	Р6М5 *1	Прорезание пазов и отрезание	—	—	—	30	0,2	0,5	0,4	0,2	0,1	0,15	
<i>Обработка ковкого чугуна, HB 150</i>													
Торцовые	ВК6 *1	Фрезерование плоскостей	—	—	≤ 0,18	994	0,22	0,17	0,1	0,22	0	0,33	
	Р6М5 *2		—	—	> 0,18	695			0,32				
Цилиндрические	Р6М5 *2		—	—	≤ 0,1	90,5	0,25	0,1	0,2	0,15	0,1	0,2	
			—	—	> 0,1	57,4			0,4				
Дисковые со вставными ножами	Р6М5 *2		Фрезерование плоскостей, уступов и пазов	—	—	≤ 0,1	105,8	0,25	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2
				—	—	> 0,1	68			0,4			
Дисковые цельные	Р6М5 *2		—	—	—	95,8	0,25	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	
Концевые	Р6М5 *2		Фрезерование плоскостей и уступов	—	—	—	68,5	0,45	0,3	0,2	0,1	0,1	0,33

Продолжение табл. 39

Фрезы	Материал режущей части	Операция	Параметры срезаемого слоя, мм			Коэффициент и показатели степени в формуле скорости резания						
			B	t	s_z	C_t	b	x	y	u	p	m
Прорезные и отрезные	P6M5 *2	Прорезание пазов и отрезание	—	—	—	74	0,25	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2

Обработка гетерогенных медных сплавов средней твердости, HB 100–140

Торцовые	P6M5 *1	Фрезерование плоскостей	—	—	0,1 0,1	136 86,2	0,25	0,1	0,2 0,4	0,15	0,1	0,2
Цилиндрические	P6M5 *1		—	—	0,1 0,1	115,5 74,3	0,45	0,3	0,2 0,4	0,1	0,1	0,33
Дисковые со вставными ножами	P6M5 *1	Фрезерование плоскостей, уступов и пазов	—	—	0,1 0,1	158,5 102	0,25	0,3	0,2 0,4	0,1	0,1	0,2
Дисковые цельные	P6M5 *1		—	—	—	144	0,25	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2
Концевые	P6M5 *1	Фрезерование плоскостей и уступов	—	—	—	103	0,45	0,3	0,2	0,1	0,1	0,33
Прорезные и отрезные	P6M5 *1	Прорезание пазов и отрезание	—	—	—	111,3	0,25	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2

Обработка силумина и литейных алюминиевых сплавов, $\sigma_B = 100 \div 200$ МПа, $HB \leq 65$
и дюралюминия, $\sigma_B = 300 \div 400$ МПа, $HB \leq 100$

Торцовые	P6M5 *1	Фрезерование плоскостей	—	—	$\leq 0,1$ $> 0,1$	245 155	0,25	0,1	0,2 0,4	0,15	0,1	0,2
Цилиндрические	P6M5 *1		—	—	$\leq 0,1$ $> 0,1$	208 133,5	0,45	0,3	0,2 0,4	0,1	0,1	0,33
Дисковые со вставными ножами	P6M5 *1	Фрезерование плоскостей, уступов и пазов	—	—	$\leq 0,1$ $> 0,1$	285 183,4	0,25	0,3	0,2 0,4	0,1	0,1	0,2
Дисковые цельные	P6M5 *1		—	—	—	259	0,25	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2
Концевые	P6M5 *1	Фрезерование плоскостей и уступов	—	—	—	185,5	0,45	0,3	0,2	0,1	0,1	0,33

Продолжение табл. 39

Фрезы	Материал режущей части	Операция	Параметры срезаемого слоя, мм			Коэффициент и показатели степени в формуле скорости резания						
			B	t	s_z	C_v	q	x	y	u	p	m
Прорезные и отрезные	P6M5*1	Прорезание пазов и отрезание	—	—	—	200	0,25	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2

*1 Без охлаждения.

*2 С охлаждением.

Примечание. Скорость резания для торцовых фрез, рассчитанная по табличным данным, действительна при главном угле в плане $\varphi = 60^\circ$. При других величинах этого угла значения скорости следует умножать на коэффициенты: при $\varphi = 15^\circ$ — на 1,6; при $\varphi = 30^\circ$ — на 1,25; при $\varphi = 45^\circ$ — на 1,1; при $\varphi = 75^\circ$ — на 0,93; при $\varphi = 90^\circ$ — на 0,87.

40. Средние значения периода стойкости T фрез

Фрезы	Стойкость T , мин, при диаметре фрезы, мм											
	20	25	40	60	75	90	110	150	200	250	300	400
Торцовые	—		120	180				240		300	400	
Цилиндрические со вставными ножами и цельные с крупным зубом	—			180			240	—				
Цилиндрические цельные с мелким зубом	—		120	180			—					
Дисковые	—					120	150	180	240	—		
Концевые	80	90	120	180	—							
Прорезные и отрезные	—				60	75	120	150	—			
Фасонные и угловые	—		120			180	—					

Значения коэффициента C_p и показателей степени приведены в табл. 41, поправочный коэффициент на качество обрабатываемого материала K_{mp} для стали и чугуна — в табл. 9, а для медных и алюминиевых сплавов — в табл. 10. Величины остальных составляющих силы резания (рис. 5,6): горизонтальной (сила подачи) P_h , вертикальной P_v , радиальной P_r , осевой P_x устанавливают из соотношения с главной составляющей P_z по табл. 42.

Составляющая, по которой рассчитывают оправку на изгиб, $P_{yz} = \sqrt{P_y^2 + P_z^2}$.

Крутящий момент, Н·м, на шпинделе

$$M_{кр} = \frac{P_z D}{2 \cdot 100},$$

где D — диаметр фрезы, мм.

Мощность резания (эффективная), кВт

$$N_e = \frac{P_z v}{1020 \cdot 60}.$$

41. Значения коэффициента C_p и показателей степени в формуле окружной силы P_z при фрезеровании

Фрезы	Материал режущей части инструмента	Коэффициент и показатели степени					
		C_p	x	y	u	q	w
<i>Обработка конструкционной углеродистой стали, $\sigma_B = 750$ МПа</i>							
Торцовые	Твердый сплав	825	1,0	0,75	1,1	1,3	0,2
	Быстрорежущая сталь	82,5	0,95	0,8	1,1	1,1	0
Цилиндрические	Твердый сплав	101	0,88	0,75	1,0	0,87	0
	Быстрорежущая сталь	68,2	0,86	0,72	1,0	0,86	0
Дисковые, прорезные и отрезные	Твердый сплав	261	0,9	0,8	1,1	1,1	0,1
	Быстрорежущая сталь	68,2	0,86	0,72	1,0	0,86	0
Концевые	Твердый сплав	12,5	0,85	0,75	1,0	0,73	-0,13
	Быстрорежущая сталь	68,2	0,86	0,72	1,0	0,86	0
Фасонные и угловые	Быстрорежущая сталь	47	0,86	0,72	0,1	0,86	0
<i>Обработка жаропрочной стали 12X18H9T в состоянии поставки, HB 141</i>							
Торцовые	Твердый сплав	218	0,92	0,78	1,0	1,15	0
Концевые	Быстрорежущая сталь	82	0,75	0,6	1,0	0,86	0
<i>Обработка серого чугуна, HB 190</i>							
Торцовые	Твердый сплав	54,5	0,9	0,74	1,0	1,0	0
	Быстрорежущая сталь	50	0,9	0,72	1,14	1,14	0
Цилиндрические	Твердый сплав	58	0,9	0,8	1,0	0,9	0
	Быстрорежущая сталь	30	0,83	0,65	1,0	0,83	0
Дисковые, концевые, прорезные и отрезные	Быстрорежущая сталь	30	0,83	0,65	1,0	0,83	0
<i>Обработка ковкого чугуна, HB 150</i>							
Торцовые	Твердый сплав	491	1,0	0,75	1,1	1,3	0,2
	Быстрорежущая сталь	50	0,95	0,8	1,1	1,1	0
Цилиндрические, дисковые, концевые, прорезные и отрезные	Быстрорежущая сталь	30	0,86	0,72	1,0	0,86	0
<i>Обработка гетерогенных медных сплавов средней твердости, HB 100–140</i>							
Цилиндрические, дисковые, концевые, прорезные и отрезные	Быстрорежущая сталь	22,6	0,86	0,72	1,0	0,86	0

Примечания: 1. Окружную силу P_z при фрезеровании алюминиевых сплавов рассчитывать, как для стали, с введением коэффициента 0,25.

2. Окружная сила P_z , рассчитанная по табличным данным, соответствует работе фрезой без затупления. При затуплении фрезы до допустимой величины износа сила возрастает: при обработке мягкой стали ($\sigma_B < 600$ МПа) в 1,75–1,9 раза; во всех остальных случаях – в 1,2–1,4 раза.

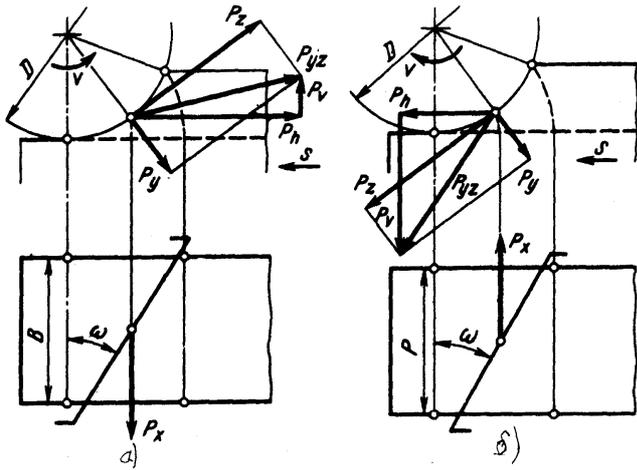


Рис. 5. Составляющие силы резания при фрезеровании цилиндрической фрезой: а – при встречном фрезеровании (против подачи); б – попутном (в направлении подачи)

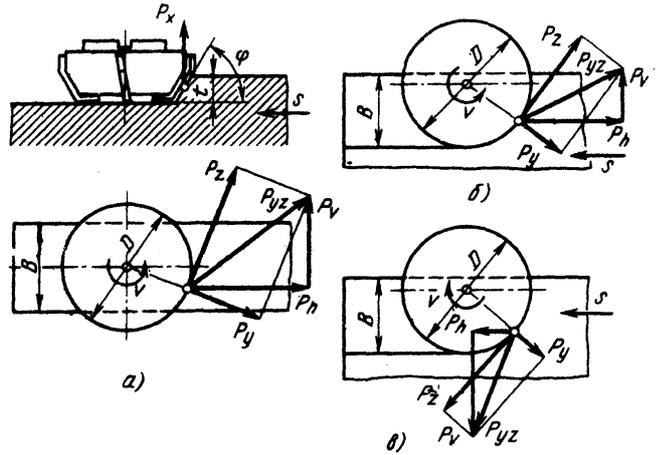


Рис. 6. Составляющие силы резания при торцовом фрезеровании: а – симметричном; б – несимметричном встречном; в – несимметричном попутном

42. Относительные значения составляющих силы резания при фрезеровании

Фрезерование	$P_h : P_z$	$P_v : P_z$	$P_y : P_z$	$P_x : P_z$
<i>Фрезы цилиндрические, дисковые, концевые*1, угловые и фасонные (см. рис. 5)</i>				
Встречное (против подачи)	1,1–1,2	0–0,25	0,4–0,6	$(0,2–0,4) \operatorname{tg} \omega$
Попутное (в направлении подачи)	–(0,8–0,9)	0,7–0,9		
<i>Фрезы торцовые и концевые*2 (см. рис. 6)</i>				
Симметричное	0,3–0,4	0,85–0,95		
Несимметричное встречное	0,6–0,8	0,6–0,7	0,3–0,4	0,5–0,55
Несимметричное попутное	0,2–0,3	0,9–1,0		

*1 Фрезы, работающие по схеме цилиндрического фрезерования, когда торцовые зубья в резании не участвуют.

*2 Фрезы, работающие по схеме торцового фрезерования.

Примечание. Изменение составляющих P_y и P_x при торцовом фрезеровании в зависимости от главного угла в плане ϕ см. в табл. 23.

РАЗРЕЗАНИЕ

Разрезание производят отрезными резцами дисковыми и ленточными пилами, ножовками, абразивными кругами.

Подача. Для дисковых пил подача s_z и для ленточных пил и абразивных кругов подача s_m приведены в табл. 43.

Скорость резания. Для дисковых пил, приводных ножовок и ленточных пил скорости резания, устанавливаемые в м/мин, а для абразивных кругов – в м/с, приведены в табл. 44.