Магнитные толщиномеры и их поверка

Магнитные толщиномеры предназначены для контроля толщины немагнитных и слабомагнитных покрытий на изделиях из ферромагнитных материалов.

Немагнитные покрытия могут быть как электропроводными, так и неэлектропроводными.



Факторы влияющие на точность измерения толщины покрытий:

- неплоскостность и кривизна контролируемой поверхности;
- изменения магнитных свойств основы или покрытия;
- геометрия контролируемого изделия;
- шероховатость основы и контролируемой поверхности;
- толщина материала основы и т.д.

Практически при работе с магнитными толщиномерами погрешность составляет 5 — 10 % в зависимости от типа толщиномера при шероховатости основы не более Rz=20.

Магнитные толщиномеры, предназначенные для определения толщины немагнитных и слабомагнитных покрытий на ферромагнитной основе, подразделяются на толщиномеры:

- с постоянными магнитами, сила отрыва от изделия которых измеряется с помощью пружинных динамометров;
- с электромагнитами, сила отрыва сердечника которых от изделия определяется силой тока в обмотке электромагнита;
- основанные на определении изменения магнитного сопротивления контролируемого участка с покрытием, вызванного изменением расстояния между преобразователем и поверхностью основы.

Операции и средства поверки

| Наименование операции | Средства поверки и их нормативно-технические характеристики | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Внешний осмотр | Средства измерений, входящие в комплект толщиномеров и предназначенные для их настройки | | | | |
| Опробование | То же | | | | |
| Определение основной погрешности толщиномера с помощью: | | | | | |
| мер толщины покрытий для магнитных толщиномеров по ГОСТ 25335-82 | Образцовые меры толщины покрытий | | | | |

Условия поверки и подготовка к ней

| Влияющая вели | Значение, допускаемое к | |
|----------------------------|-------------------------|--|
| Наименование | Номинальное значение | ограниченному применению в качестве номинального |
| Температура: | | |
| К | 293 | 273; 90; 4,2 |
| °C | 20 | 23, 25, 27 |
| Атмосферное давление: | | |
| кПа | 101,3 | 100 |
| Па | | 101325 |
| мм рт. ст. | 760 | 750 |
| Относительная влажность, % | 60 | 0, 55, 58, 65 |

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- выдержать толщиномеры и средства поверки не менее 12 ч в нормальных условиях;
- образцовые меры толщины покрытий и средства для настройки толщиномеров расконсервировать, промыть авиационным бензином, протереть чистой сухой салфеткой из мягкой льняной или хлопчатобумажной ткани и до применения выдержать в нормальных у словиях не менее 1 ч;
- проверить размагниченность мер и образцов из магнитных материалов.

Внешний осмотр

При внешнем осмотре толщиномера должно быть установлено:

- соответствие комплектности поверяемого толщиномера указанной в паспорте;
- наличие маркировки (обозначение толщиномера, товарный знак предприятия-изготовителя, порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя, год выпуска);
- наличие клейма в месте, делающем невозможным вскрытие толщиномера без нарушения клейма;
- отсутствие на толщиномере и средствах измерения, входящих в его комплект, следов коррозии, грязи, механических повреждений, которые могут повлиять на работоспособность толщиномера;
- плавность перемещения подвижной части преобразователя с нормируемым усилием;
- надежное закрепление органов управления и индикаторов;
- четкость нанесения надписей и обозначений, гравировки шкал.

Опробование

При опробовании толщиномер подготавливают к работе в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

Толщиномер настраивают в соответствии с инструкцией по эксплуатации и на каждом поддиапазоне проводят пробные наблюдения, при этом проверяют качество работы переключателей и плавность работы органов управления.

Определение основной погрешности толщиномера с помощью мер толщины покрытий

Поверяемый толщиномер настраивают по мерам со значениями, близкими к крайним значениям поддиапазона, в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

Выбирают три меры, значения толщины которых равномерно распределены по шкале настроенного поддиапазона.

На каждой мере проводят по пять наблюдений. Результаты наблюдений заносят в таблицу протокола поверки.





Образец ферромагнитного основания

Комплект эталонных мер

Определяют систематическую, случайную составляющие погрешности толщиномера, а так же основную погрешность поверяемого толщиномера.

Основная погрешность не должна превышать предела допускаемой основной погрешности толщиномера для всех контрольных точек поверяемого поддиапазона.

Оформление результатов поверки

Толщиномеры, прошедшие поверку с положительными результатами, признают годными к применению и на них выдают свидетельство о государственной поверке установленной формы с нанесением на толщиномер оттиска поверительного клейма.

Толщиномеры, прошедшие поверку с отрицательными результатами, к применению не допускают. Свидетельство аннулируют. Клеймо предыдущей поверки гасят.

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

| толщиномера покрытий ти | па |
|-------------------------|--------------------------|
| №, год вы | |
| изготовленного | |
| принадлежащего | |
| поверенного с помощью | |
| | указать средства поверки |
| | |

| Номер | Показания | | Разность | Составляющие погрешности | | Основная | Примечание |
|-------------|---------------------------|----------------|--|--------------------------|------------|--------------|------------|
| наблюдения, | образцового | поверяемого | показаний | систематической, | случайной, | погрешность, | |
| i | средства | толщиномера, | $\Delta_{\rm i} = {f h}_{ m i} - {f h}_{ m H}$ | $\widetilde{\Lambda}$ | ۰ | Δ | |
| | измерения, | $\mathbf{h_i}$ | | Δc | Δ | | |
| | $\mathbf{h}_{\mathtt{H}}$ | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| ит.д. | - | | | | | | |

По результатам поверки толщиномер покрытий признан годным (негодным) к эксплуатации

Руководитель лаборатории ______
подпись
Поверитель _____

подпись Дата поверки ______ 200___г.

Спасибо за внимание