

Лекция №8

Синхронные машины

Синхронные машины — это электрические машины переменного тока, в которых ротор и магнитное поле токов статора вращаются синхронно.

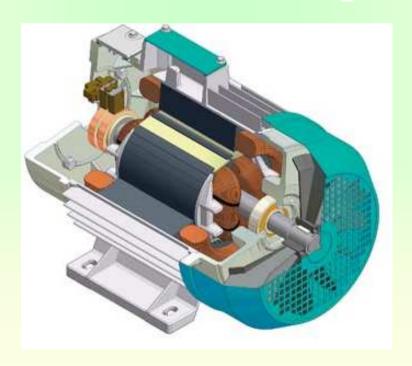

Могут работать в режимах генератора и двигателя. В настоящее время основными источниками электроэнергии остаются синхронные генераторы на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях.

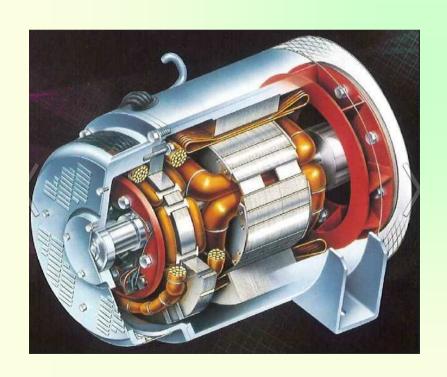



Устройство трехфазной СМ

Основные части: статор и ротор, причем статор (как у АМ).

Сердечник статора собран из изолированных друг от друга пластин электротехнической стали и укреплен внутри массивного корпуса. В пазах с внутренней стороны статора размещена обмотка переменного тока, в большинстве случаев трехфазная.

Ротор представляет собой явнополюсной или неявнополюсной электромагнит. Ток в обмотку ротора поступает через контактные кольца и щетки от внешнего источника постоянного тока — возбудителя (самовозбуждающийся ГПТ, установленный на валу СГ). Его мощность составляет 1–3% мощности СГ.


С увеличением единичной мощности СГ возбудитель с коллектором стал ненадежным (истираются щетки, возрастает опасность искрения на коллекторе), поэтому в последнее время все большее применение находят вентильные системы возбуждения с диодами и тиристорами.

У многополюсной СМ ротор имеет р пар полюсов, а токи в обмотке статора образуют тоже р пар полюсов вращающегося магнитного поля (как АМ). Ротор должен вращаться с частотой вращения поля, следовательно, его синхронная частота вращения

$$\mathbf{n} = \frac{60\mathbf{f}}{\mathbf{p}}$$

Явнополюсной ротор


полюсной наконечник

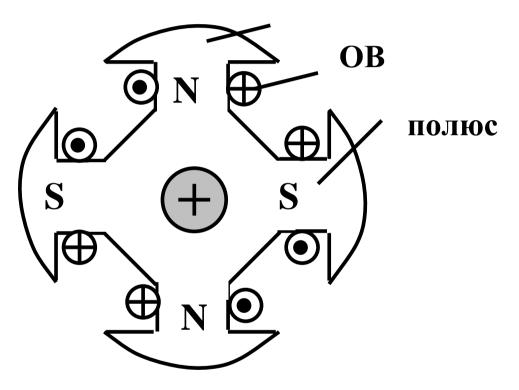

Применяются в СМ с большим числом полюсов и соответственно относительно низкой n.

Такие роторы имеют СГ, предназначенные для непосредственного соединения с гидравлическими турбинами на ГЭС (гидрогенераторы). Гидравлическая турбина вращается относительно медленно, поэтому частота вращения гидрогенераторов от 60 до нескольких сотен оборотов в минуту, чему соответствует несколько десятков пар полюсов. Самые мощные гидрогенераторы имеют диаметр ротора около 12 м при относительно небольшой длине – 2,5 м, число полюсов – 42 и частоту вращения 143 об/мин.


Неявнополюсной ротор

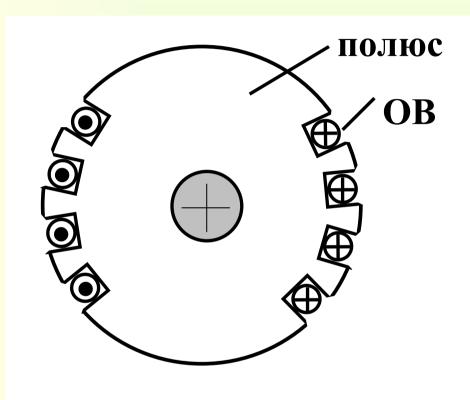

Изготавливается из массивной стальной поковки – "бочки". Обмотка постоянного тока укрепляется в пазах, выфрезированных в роторе по всей его длине.

По условиям механической прочности диаметр ротора при n=3000 об/мин не должен превышать 1,2 – 1,3 м, а активная длина ротора должна быть не более 6,5 м.

Применяются в СМ большой мощности до 500 000 кВА в одной машине, имеющих одну или две пары полюсов и соответственно частоту вращения 3000 или 1500 об/мин. Это СГ, предназначенные для непосредственного соединения с паровыми и газовыми турбинами на ТЭС и АЭС (турбогенераторы).

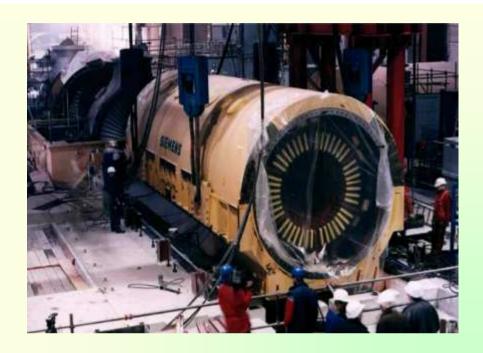






Режимы работы СМ


Режим работы определяется взаимодействием магнитных полей, создаваемых токами в обмотках статора и ротора. СМ переходит от режима генератора к режиму двигателя в зависимости от того, действует ли на ее вал вращающий (генератор) или тормозной (двигатель) момент.

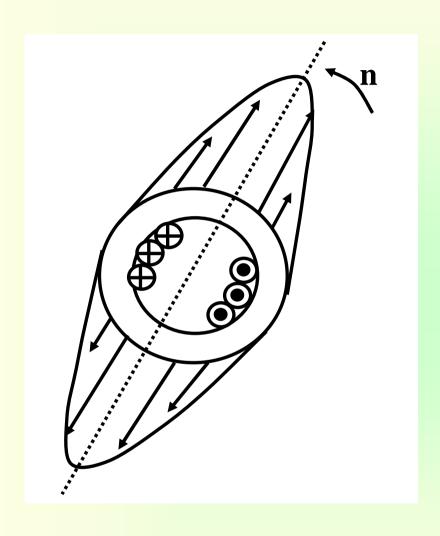

обмотку Ha статора симметричная подается система токов и в машине создается вращающееся OB поле. магнитное протекают постоянные Если пренебречь токи. всеми видами потерь в СМ, то энергии отсутствии момента на валу (режим холостого хода), ось будет полюсов ротора совпадать с осью полюсов статора.

Режим генератора


Увеличиваем М_{вр}, приложенный двигателем к валу машины. Тогда ось магнитных полюсов ротора повернется на некоторый угол θ относительно оси полюсов статора в направлении вращения. При этом результирующее магнитное поле, создаваемое наложением магнитных полей статора и ротора, изменится, следовательно ток в обмотках статора также изменится.

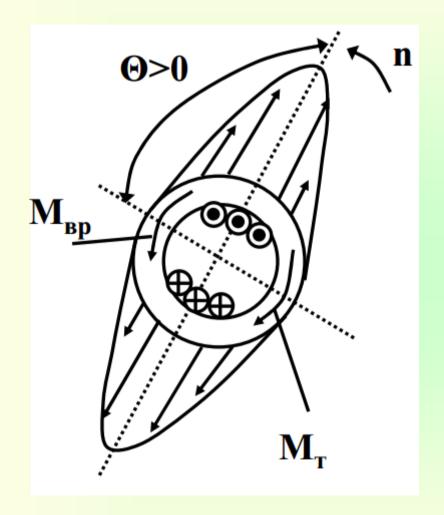

Взаимодействие тока статора с магнитным полем ротора создает тормозной момент M_T , действующий на ротор. Это и означает преобразование энергии механического движения первичного двигателя в электрическую энергию генератора.

Режим двигателя

Если приложить к валу машины вместо Мво тормозной момент механической нагрузки, то ось полюсов ротора повернется на некоторый угол θ (угол нагрузки) относительно оси полюсов статора против направления вращения. Вновь изменятся токи в обмотках статора и возникнут электромагнитные силы взаимодействия токов обмоток статора и магнитного поля ротора, но на этот раз эти силы будут стремиться увлечь ротор в направлении вращения.

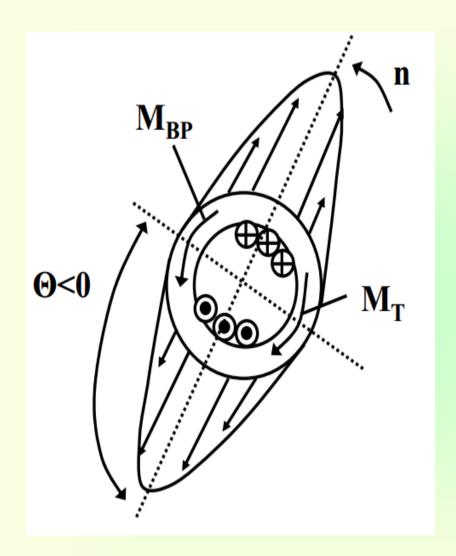

Электромагнитные силы создадут теперь M_{BP} . Электрическая энергия сети будет преобразовываться в механическую энергию на валу машины, т.е. синхронная машина перейдет в режим двигателя.


Уравнение электрического состояния фазы СГ

В СМ существует магнитное поле возбуждения и магнитное поле токов статора. Каждое из них индуцирует в обмотке статора ЭДС. Примем, что магнитная цепь машины не насыщена, тогда магнитные поля можно считать независимыми и использовать принцип наложения.

Ток возбуждения (ротора) создает основное магнитное поле и потокосцепление $\Psi_0(t)$ индуцирует в фазной обмотки статора $e_0(t)$

$$\mathbf{E}_0 = 4,44 \mathbf{f} \psi_{0m}$$

Характеристика ХХ аналогична В(Н)

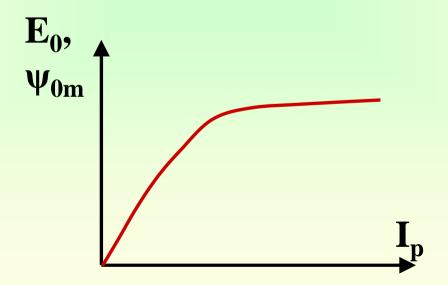

Токи обмотки статора создают вращающееся магнитное поле и потокосцепление этого поля $\psi_a(t)$ наводит в фазе обмотки статора $e_a(t)$

Результирующая ЭДС статорной обмотки

$$\mathbf{e}_{\text{pe}_3} = \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_{\text{a}}$$


или в комплексной форме

$$\dot{\mathbf{E}}_{\mathrm{pe}_3} = \dot{\mathbf{E}}_0 + \dot{\mathbf{E}}_{\mathrm{a}}$$

Эта ЭДС определяется результирующим потокосцеплением

$$\dot{\psi}_{pe3} = \dot{\psi}_0 + \dot{\psi}_a$$

Векторная диаграмма

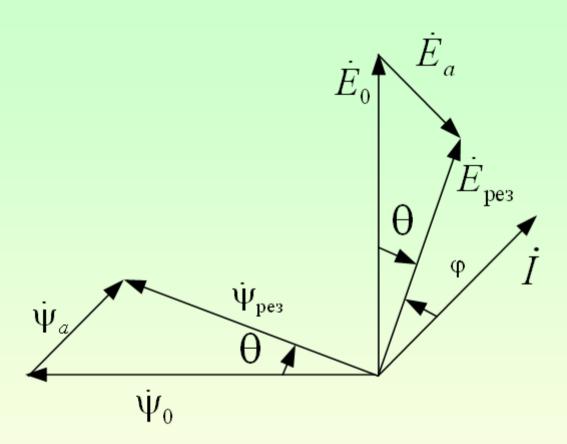

$$\dot{\mathbf{E}}_0 + \dot{\mathbf{E}}_a = \mathbf{U} + \dot{\mathbf{I}}\mathbf{R},$$

где U – напряжение фазы обмотки статора;


ir – падение напряжения в активном сопротивлении


$$\dot{\mathbf{E}}_{\mathbf{a}} = -\mathbf{j}\mathbf{X}\dot{\mathbf{I}}$$

Х – синхронное индуктивное сопротивление

$$\dot{\mathbf{E}}_0 = \mathbf{U} + \mathbf{j} \mathbf{X} \dot{\mathbf{I}}$$

СГ – это источник ЭДС, внутреннее сопротивление которого имеет индуктивный характер

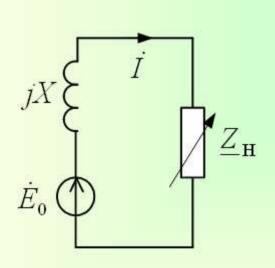

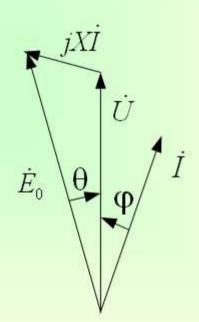


Синхронизация и включение генератора на параллельную работу

Энергосистема — множество электростанций и потребителей, объединенных общей электрической сетью.

Для рассмотрения работы отдельного СГ нужно заменить множество параллельно включенных генераторов системы одним ЭГ, внутреннее сопротивление которого мало, а мощность – велика.

Схема замещения

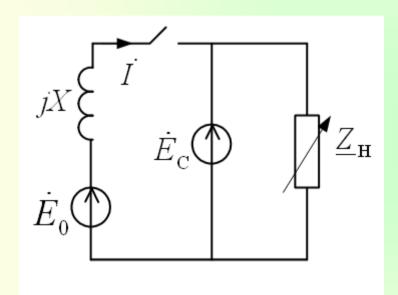

Изменение рабочих режимов СГ не может влиять на напряжение и частоту сети, так как они поддерживаются в сети постоянными.

При включении генератора на параллельную работу с другими генераторами необходимо избегать бросков тока в статорной цепи и ударных электромагнитных возникновения моментов на валу, способных вызвать повреждение генератора и другого оборудования, а также нарушить работу энергосистемы. Чтобы этого не происходило необходимо определенным образом отрегулировать режим работы генератора на холостом ходу и в определенный момент времени включить генератор в сеть. Совокупность этих действий называется синхронизацией генератора.

Чтобы синхронизировать генератор с сетью, необходимо обеспечить:

- Равенство ЭДС E_0 генератора и напряжения сети U.
- Равенство частот напряжений генератора \mathbf{f}_{Γ} и сети \mathbf{f}_{C} .
- Совпадение по фазе напряжений генератора и сети.
- Одинаковый порядок чередования фаз генератора и сети.

Равенства $E_0 = U$ добиваются путем регулирования тока возбуждения СГ. Изменение частоты и фазы напряжения генератора достигается изменением частоты вращения турбины.

Выполнение первого условия проверяют по вольтметрам, подключенным к сети и выводам генератора. Остальные условия проверяют с помощью автоматики.

Угловые характеристики СГ

Рассмотрим особенности работы СГ параллельно с сетью бесконечной мощности

$$U_C = const, f_C = const$$


Активная мощность СГ

$$P = 3UI\cos\phi$$

Электромагнитная мощность P_{3M} больше полезной активной мощности P на относительно малую мощность электрических потерь в обмотке статора. Пренебрегая этими потерями, получим

$$P \approx P_{9M} = 3E_0 I \cos \psi$$

Выразим активную мощность через угол рассогласования

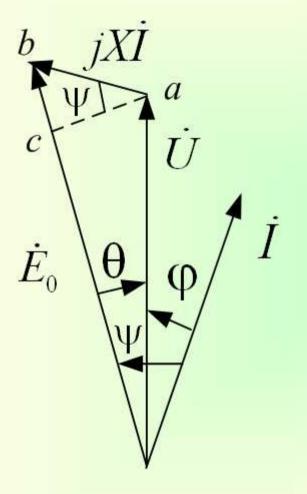

$$\cos \psi = \frac{ac}{ab} = \frac{U \sin \theta}{XI}.$$

$$\mathbf{P} = \frac{3\mathbf{E}_0 \mathbf{U}}{\mathbf{X}} \sin \theta = \mathbf{P}_{\text{max}} \sin \theta$$

где

$$\mathbf{P}_{\max} = \frac{3\mathbf{E}_0\mathbf{U}}{\mathbf{X}}.$$

Электромагнитный момент, создаваемый СМ

$$\mathbf{M}_{\mathbf{9M}} = \frac{\mathbf{P}}{\Omega_{\mathbf{1}}} = \frac{3\mathbf{E}_{\mathbf{0}}\mathbf{U}}{\mathbf{X}\Omega_{\mathbf{1}}} \sin\theta = \mathbf{M}_{\max} \sin\theta,$$

где

$$\Omega_1 = \frac{2\pi n}{60}$$
 — угловая скорость магнитного поля статора,

$$\mathbf{M}_{\max} = \frac{3\mathbf{E}_0 \mathbf{U}}{\mathbf{X}\Omega_1}.$$


Так как угловая частота постоянна, то М~Р.

Активная мощность и электромагнитный момент пропорциональны ЭДС и синусу <u>угла</u> рассогласования θ

$$\mathbf{P} = \frac{3\mathbf{E}_0 \mathbf{U}}{\mathbf{X}} \sin \theta = \mathbf{P}_{\text{max}} \sin \theta$$

$$\mathbf{M}_{9M} = \frac{3\mathbf{E}_0\mathbf{U}}{\mathbf{X}\Omega_1}\sin\theta = \mathbf{M}_{max}\sin\theta,$$

Эти зависимости представляют собой аналитическое выражение *угловой характеристики* синхронной машины.

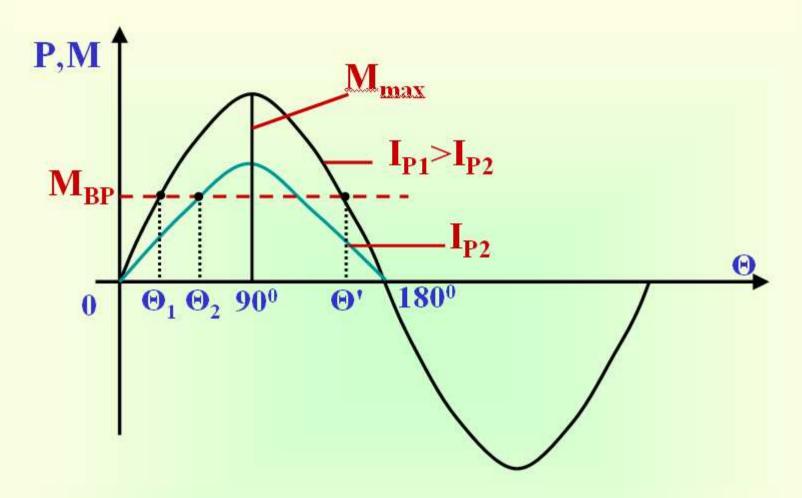

Чем больше момент турбины, тем больше активная мощность, отдаваемая генератором в сеть. Мощность максимальна при θ =90°.

Активная мощность генератора на электростанции регулируется моментом турбины или другого первичного двигателя и не зависит от сопротивления электрических приемников в сети.

Синхронизм генератора существует, пока $M_{\rm вp} = M_{\rm T}$.

При 0≤θ<90⁰ генератор имеет синхронную частоту вращения и работает устойчиво.

$$\mathbf{M}_{\mathrm{BP}} \uparrow \Rightarrow \theta \uparrow \Rightarrow \mathbf{M}_{\mathrm{T}} \uparrow \Rightarrow \mathbf{M}_{\mathrm{BP}} = \mathbf{M}_{\mathrm{T}}$$

При этом увеличатся ток статора I, активная мощность P, но частота вращения ротора останется постоянной.

Амплитудное значение электромагнитного момента (или мощности) называют пределом статической устойчивости СМ в синхронизме.

Для обеспечения динамической устойчивости допускается работа СМ при угле рассогласования, не превышающем 30^{0} при номинальной мощности.

«Выпадению» из синхронизма предшествует неустойчивое состояние: неравномерное возрастание угла θ до 90° , 180° , 360° и т.д., т.е. «проворачивание» ротора относительно магнитного поля токов статора и чередование режимов генератор-двигатель-генератор, броски тока статора достигают значений, соответствующих при θ =180° двойному току короткого замыкания. Это состояние является аварийным.

Выходы из аварийного состояния:

- отключить генератор от сети;
- стремиться удержать его в синхронизме, «форсируя», т.е. резко увеличивая ток возбуждения ротора (усиливаем магнитное поле и максимальный электромагнитный момент генератора возрастает).